


إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

تدابير وقائية

- ٤ عرض شاشة معلومات البرنامج [Software Information] اضغط على الزر
- ٥ يظهر إصدار البرنامج الثابت

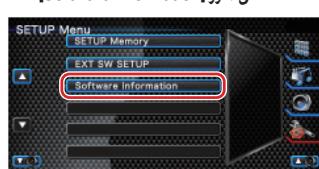

- ٦ تختلف ملفات التحديث حسب الطراز ارجع إلى <الطرز المطلوبة> للطرز التي يلزم تحميلها.

- ٧ استخدم ذاكرة فلاش USB مماثلة لوسائل التحديث.
- ٨ يتعذر إجراء التحديث بواسطة وسائل الأسطوانات (أسطوانات DVD-R/RW أو CD-R/RW).
- ٩ تأكد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. احرص على أن يكون المحرك قيد التشغيل لتلقي نفاد شحن البطارية.

- ١٠ لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو رز تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعرّض إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنه سبق مسح الإعدادات الموجودة على راديو الوسائط المتعددة/الملاحة لديك أيضًا حتى يستكمل التحديث. كإعدادات "الهاتف المزدوج" أو "إعدادات المستخدم" أو "علامات الصوت".

مقدمة

- ١١ يصف هذا المستند الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بترقية البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث كي تتطابق مع هاتفك الخلوي.
- ١٢ إذا حدث خطأ أثناء تحميل البرنامج الثابت، فقد تصبح وحدة تقنية البلوتوث غير قابلة للاستخدام بعد ذلك.
- ١٣ تأكد من قراءة الإجراءات والتدابير الوقائية التالية بعناية قبل إجراء تحميل البرنامج الثابت.

التحقق من البرنامج الثابت للهاتف الخلوي

تأكد من أن توصيل طراز الهاتف الخلوي يرد في [قائمة طراز هاتف خلوي مدعوم]. في حالة تمكّنك من استخدام هاتفك الخلوي بلا مشكلات في الوقت الحالي، فلست بحاجة إلى تحميل البرنامج الثابت.

الطرز المطلوبة

يمكن استخدام برنامج التحديث هذا لتحميل البرنامج الثابت للطرز التالية.
DNX8120, DNX8220BT, DDX812, DDX8032BT, DDX8022BT, DDX8022BTY,
DDX8032BTM

سير العمل

- | | |
|---------|----------|
| الإعداد | الخطوة ١ |
| | الخطوة ٢ |
| | الخطوة ٣ |
- ١ إدخال مشغل USB Thumb في كابل USB.
 - ٢ ملاحظة: احرص على عدم إدخال مشغل USB Thumb في منفذ USB يتميز بعلامة iPod.
 - ٣ اختر وضع الاستعداد
 - ٤ اضغط على الزر [SELECT]
 - ٥ اضغط على الزر [STANDBY]
 - ٦ اضغط على الزر [SETUP]
 - ٧ إدخال قائمة الإعداد
 - ٨ اضغط على الزر [STANDBY]
 - ٩ عرض شاشة معلومات البرنامج [Software Information] اضغط على الزر



التحقق من إصدار البرنامج الثابت

- ١ عرض شاشة اختبار المصدر [SRC] اضغط على الزر
- ٢ اختر وضع الاستعداد [STANDBY]
- ٣ اضغط على الزر [SETUP]



إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

إرشادات إصلاح الأعطال

٥ بدء التحديث

[Start] . أضغط على الزر [Start].



في حالة تلف ملف التحديث
في حالة عرض رسالة "Update file error" !!! (خطأ في ملف التحديث!!) التالية، فقد يتلف
ملف برنامج تحديث البرنامج الثابت الذي تم نسخه إلى محرك USB الصغير.
أعد إجراء عملية التحديث من <الخطوة ١: ما قبل بدء التشغيل> (إنشاء وسانط التحديث).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان.
فتجنب فصل قابس مشغل USB أو قطع التيار الكهربائي للوحدة خلال إجراءات
التحديث.

٦ إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج
عند ظهور "Waiting ...". يظهر معها أيضًا "Now Updating".

٧ بمجرد ظهور الشاشة "Update Completed". أخرج مشغل USB ثم قم بإعادة
تشغيل الوحدة
ملاحظة: سيطلب ذلك منك إدارة مفتاح تشغيل المركبة إلى وضع إيقاف التشغيل.

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "1234". لذا قم بتحديد رمز PIN مرة أخرى في "PIN EDIT" / "PIN".
في القائمة "Code Edit".

الخطوة ٣: التحقق من إصدار البرنامج الثابت للبلوتوث

تحقق من أنه قد تم تحديث إصدار البرنامج الثابت في وحدة Kenwood بنجاح.
راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> في (الصفحة ١).

تضمن وحدة Kenwood لديك الآن إصدار البرنامج الثابت المطلوب.