

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو CD/USB

مقدمة

- يقدم هذا المستند شرحًا للإجراءات والاحتياطات الخاصة بتحديث البرنامج الثابت للراديو CD/USB.
- إذا حدث خطأ ما أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصبح راديو CD/USB غير صالح للاستخدام. تأكد من قراءة الإجراءات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المُحدث في تحديث البرنامج الثابت للراديو CD/USB. تم تصنيف الموديلات المعنية كالاتي تبعا لإصدارات البرنامج الثابت المختلفة.

مجموعة الموديلات A

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-MP4036, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U, DPX502, DPX502U, DPX-MP5100U, DPX-U77, U525, KDC-MP7080U, KDC-MP8080U

مجموعة الموديلات B

KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-MP436U

مجموعة الموديلات C

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

مجموعة الموديلات D

KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929



- تختلف إجراءات التحديث حسب كل مجموعة موديلات.

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المُحدث في تحديث إصدارات البرنامج الثابت التالية:

مجموعات الموديلات A و B و C

الإصدار 02.71 أو الأقدم

مجموعة الموديلات D

الإصدار 04.10 أو الأقدم

ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج" الوارد أدناه للحصول على معلومات حول كيفية التحقق من إصدار البرنامج. بتفعيل هذا المُحدث يصبح إصدار البرنامج الثابت هو "Ver 02.72" لمجموعات الموديلات A و B و C أو "Ver 04.13" لمجموعة الموديلات D.

معلومات مُحدث البرنامج الثابت

مجموعات الموديلات A و B و C

اسم البرنامج (الحجم): player01.rom (حوالي ٨٢٠ كيلوبايت)

مجموعة الموديلات D

اسم البرنامج (الحجم): player02.rom (حوالي ٩٨٠ كيلوبايت)

إنشاء ميديا التحديث

إنشاء ميديا التحديث على الكمبيوتر خاصتك.

1. قم بتنزيل برنامج player01.rom أو player02.rom على الكمبيوتر وانسخه في المجلد الرئيسي بجهاز USB.



- تأكد من نسخ برنامج player01.rom/player02.rom في المجلد الرئيسي بجهاز USB. لا يمكن إجراء التحديث إذا كان البرنامج منسوخًا داخل مجلد فرعي.

التحقق من إصدار البرنامج

مجموعات الموديلات A و B

1. اضغط على الزر [SRC] واختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
2. اضغط على الزر [MENU] للانتقال إلى وضع القائمة.
3. اضغط على مفتاح التحكم إلى أعلى/أسفل لاختيار بند القائمة "F/W VER".
4. يؤدي الضغط على مفتاح التحكم لليسار أو اليمين إلى إظهار إصدار البرنامج الثابت.

مجموعات الموديلات C و D

1. اضغط على الزر [SRC] واختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
2. اضغط على الزر [FNC] للانتقال إلى وضع التحكم في الوظيفة.
3. أدر مفتاح التحكم لإظهار "MENU" ثم اضغط عليه.
4. تؤدي إدارة مفتاح التحكم واختيار "F/W Version" إلى إظهار إصدار البرنامج.

طريقة تحديث البرنامج الثابت

مجموعات الموديلات A و B

1. قم بتوصيل "ميديا التحديث" براديو CD/USB.
2. عندما يبدأ ملف الصوتيات أوديو في العمل أو عند ظهور البيان "NO MUSIC" اضغط على الزر [MENU] للانتقال إلى وضع القائمة.
3. اضغط على مفتاح التحكم إلى أعلى/أسفل واختر "F/W UP".
4. اضغط على مفتاح التحكم لمدة ثانية واحدة على الأقل لبدء التحديث.
5. يظهر البيان "UPDATING" أثناء عملية التحديث والبيان "COMPLETE" عندما تتم العملية. يستغرق الأمر ٤٠ ثانية تقريبًا لتحميل المُحدث.
6. عندما يبدأ ملف الصوتيات أوديو في العمل أو يظهر البيان "NO MUSIC" مرة أخرى. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج" الوارد أعلاه وتأكد من ظهور إصدار البرنامج "VER 2.72" أو "VER 4.13".

مجموعات الموديلات C و D

1. قم بتوصيل "ميديا التحديث" براديو CD/USB.
2. عندما يبدأ ملف الصوتيات أوديو في العمل أو عند ظهور البيان "No Music Data" اضغط على الزر [FNC] للانتقال إلى وضع التحكم في الوظيفة.
3. أدر مفتاح التحكم لإظهار البيان "MENU" ثم اضغط عليه.
4. اضغط على مفتاح التحكم إلى أعلى/أسفل لإظهار البيان "F/W Update" ثم اضغط عليه. يظهر البيان "UPDATING? NO/YES".
5. اضغط على مفتاح التحكم إلى اليمين لاختيار "YES" ثم اضغط عليه لبدء التحديث.
6. يظهر البيان "Updating" أثناء عملية التحديث والبيان "Complete" عندما تتم العملية. يستغرق الأمر 40 ثانية تقريبًا لتحميل المُحدث.
7. عندما يبدأ ملف الصوتيات أوديو في العمل أو يظهر البيان "No Music Data" مرة أخرى. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج" الوارد أعلاه وتأكد من ظهور إصدار البرنامج "F/W Version: 2.72" أو "F/W Version: 4.13".

الاحتياطات

- يوصى باستخدام ذاكرة USB كميديا تحديث.
- لا يمكن تحديث البرنامج على أسطوانة CD.
- عند استخدام مشغل صوت رقمي لإجراء التحديث، تأكد من ضبط المشغل على وضع MSD (جهاز تخزين كبير السعة). المشغل الذي لا يمكن ضبطه على وضع MSD غير قابل للاستخدام في التحديث.
- قد يتعذر التحديث في حالة وجود توليفة من بعض أجهزة قراءة البطاقات المتعددة وبطاقات الذاكرة.
- قد يستخدم مُحدث البرنامج الثابت عن طريق نسخه إلى جهاز يشتمل على ملفات صوتية.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث، اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أو تفك جهاز USB أثناء التحديث، فلن يمكن إجراء التحديث بشكل صحيح وقد يصبح راديو CD/USB غير صالح للاستخدام.