


دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.




٤. تحقق من الإصدار.

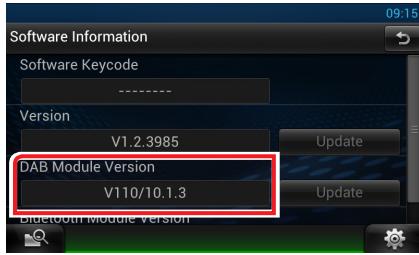

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB - ١.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر <HOME> مرتين. المس [] في لوحة مشغل مصادر التشغيل. اضغط على [STANDBY].
٣. اضغط على [] [].
٤. اضغط على الأيقونة [SETUP (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.
٥. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٦. اضغط على [Update] (التحديث) لبدء التحديث. (ذاكرة USB - ١: يستغرق الأمر حوالي دقيقتان، ذاكرة USB - ٢: يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة)

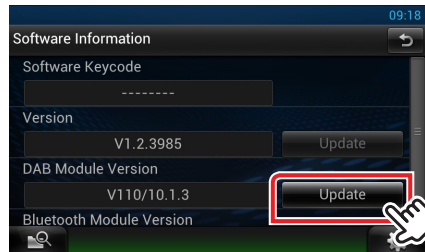

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبطع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٧. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
٨. اضغط مع الاستمرار <HOME> لإيقاف الجهاز.
٩. اضغط على <HOME>.
١٠. قم بتوصيل ذاكرة USB - ٢ وكرر الخطوات من ٢ إلى ٨.
١١. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
- ظهور البيان "11.0.2/V121" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNN9230DAB

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار ١١.٠.٢/11.0

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver ١١.٠.٢/11.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. يتشغيل هذا المحدث وسوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "V121/11.0.2".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.


١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. إزالة ضغط الملف الذي تم تنزيله ("DAB_V121.zip").
٣. نسخ الملف الذي تم فك ضغطه (dab_module_V121.bin_13) إلى أعلى التسلسل الهرمي في ذاكرة USB - ١.
٤. إزالة ضغط الملف الذي تم تنزيله ("DAB_C11.0.2.zip").
٥. نسخ الملف الذي تم فك ضغطه ("13_dab_cayman1_16.bin" و "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") إلى أعلى التسلسل الهرمي في ذاكرة USB - ٢.

معلومات هامة

- تحضير وحدتي ذاكرة USB. إذا كان بإمكانك تحضير ذاكرة USB واحدة فقط. قم بنسخ الملف الأول وحدث البرنامج الثابت. ومن ثم كرر هذه العملية للملف الثاني. إذا قمت بنسخ ملفين على ذاكرة USB واحدة. فقد يتسبب ذلك في حدوث خطأ وفشل في عملية التحديث.
- إذا ظهرت رسالة الخطأ. قم بحذف الملف "13_dab_cayman1_16.bin" والملف "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" من ذاكرة USB - 1 ومن ثم قم بتحديث البرنامج الثابت.
- لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على [] [].

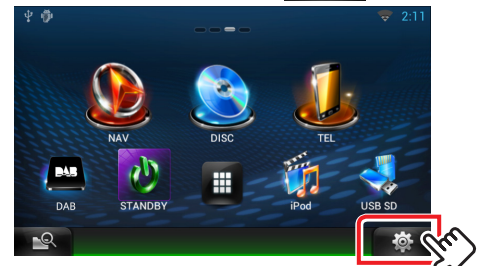

٢. اضغط على الأيقونة [SETUP] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.

