

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013 poderá ficar inutilizado. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DNN9230DAB

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão 120/11.0.2 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "V121/11.0.2".

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.

Para o dispositivo de memória USB-1

2. Descomprima o ficheiro descarregado ("DAB_V121.zip").
3. Copie o ficheiro descomprimido (13_dab_module_V121.bin) para o topo da hierarquia no **dispositivo de memória USB-1**.

Para o dispositivo de memória USB-2

4. Descomprima o ficheiro descarregado ("DAB_C11.0.2.zip").
5. Copie o ficheiro descomprimido ("13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") para o topo da hierarquia no **dispositivo de memória USB-2**.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


- Prepare dois dispositivos de memória USB. Se apenas puder preparar um dispositivo de memória USB, copie o 1º ficheiro e actualize o firmware. De seguida, repita este procedimento para o 2º ficheiro. Se copiar 2 ficheiros num dispositivo de memória USB, pode ocorrer um erro e falha na actualização. Se a mensagem de erro aparecer, apague o ficheiro "13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" do dispositivo de memória USB-1 e depois actualize o firmware.




- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

Verificação da Versão de Firmware


1. Prima o ícone [].

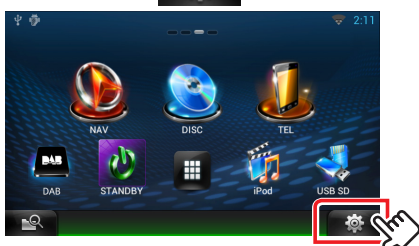

 2. Prima o ícone [SETUP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



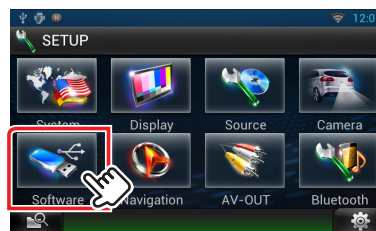

3. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.




4. Verifique a versão.



Actualizar o programa

1. Conecte o **dispositivo de memória USB-1**.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, pressione duas vezes o botão <HOME>. Toque em [] no painel de activação de fontes. Prima o ícone [STANDBY].
3. Prima o ícone [].
4. Prima o ícone [Software (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
5. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.
6. Prima o ícone [Update] (Actualizar) para iniciar a actualização. (Dispositivo de memória USB-1: Demora cerca de 2 minutos, dispositivo de memória USB-2: Demora cerca de 10 minutos)

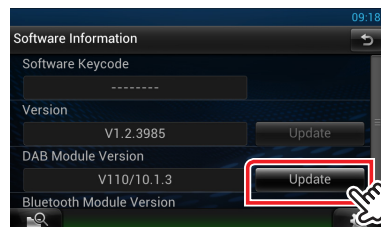

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

7. Logo que o ecrã "Update Completed" (Actualização concluída) se afixe, retire o dispositivo de memória USB e reinicie a máquina.
8. Mantenha premido <HOME> para desligar a alimentação.
9. Prima <HOME>.
10. Conecte o **dispositivo de memória USB-2** e repita desde 2 a 8.
11. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware". Se "V121/11.0.2" for exibido, isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.