

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD/USB

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB , consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KDC-258U, KDC-MP258U, KDC-361U, KDC-158U, KDC-261UB, KDC-261UR, KDC-U359W, KDC-U359B, U393, U393R, KDC-118U, KDC-MP158U, KDC-161UB, KDC-161UR, KDC-161UG, KDC-161URY, KDC-130Y, KDC-120RY, KDC-100Q, KDC-U259B, KDC-U259R, KDC-U259G, KDC-U259A, KDC-U2059, KDC-U2159B, KDC-U2259R, KDC-U2359G, KDC-U259B, KDC-MP2058U, KDC-MP3058U, KDC-BT358U, KDC-BT318U, KDC-BT34U, KDC-U559BT, KDC-BT5058U, KDC-BT6058U	Ver 1.20 ou anterior → 1.21	te1301k.krm (1,9 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. (demora cerca de 5 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).
2. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION".
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou "NO MUSIC" é apresentado, prima o botão [SRC] e seleccione "STANDBY" (estado de espera).
3. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION".
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
6. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
7. Prima novamente o botão [VOL].
8. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 5 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
9. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
10. Prima o botão de reiniciar.
É iniciada a actualização da firmware.
11. Attacco del frontalino.
12. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



• Quando é apresentado "NO FILE"

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.