

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB. إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
KDC-BT265U, KDC-BT500U, KDC-MP365BT, U310BT	الإصدار V1.37 أو ما قبله ← V1.38	te1510k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KDC-300UV, KDC-300UVM, KDC-BT365U, KDC-X300, KDC-BT600U, KMR-D365BT, KDC-BT565U, KDC-X500, KMR-D765BT, KDC-X5000BT, U350BT, U410BT	الإصدار V1.37 أو ما قبله ← V1.38	te1512k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
DPX592BT, DPX502BT, DPX530BT, DPX-5000BT, DPX-U730BT	الإصدار V1.37 أو ما قبله ← V1.38	te1512k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KMM-BT302 (المناطق المغطاة: أوروبا)	الإصدار V1.17 أو ما قبله ← V1.18	ml1527e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KMR-M315BT, KMM-BT315U, KMM-BT315, KMM-BT302 (المناطق المغطاة: آسيا)	الإصدار V1.11 أو ما قبله ← V1.17	ml1528k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KDC-BT765HD, KDC-X700	الإصدار V1.17 أو ما قبله ← V1.18	te1518k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
DPX792BH, DPX702BH	الإصدار V1.17 أو ما قبله ← V1.18	te1518k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KDC-BT700DAB	الإصدار V1.23 أو ما قبله ← V1.24	te1521e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KDC-X7000DAB	الإصدار V1.23 أو ما قبله ← V1.24	te1522e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
DPX-7000DAB	الإصدار V1.23 أو ما قبله ← V1.24	te1522e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KMM-BT502DAB	الإصدار V1.14 أو ما قبله ← V1.15	ml1531e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KMM-BT515HD	الإصدار V1.15 أو ما قبله ← V1.16	ml1555k.krm (٦.٥٠ ميغابايت)
KDC-DAB400U	الإصدار V1.04 أو ما قبله ← V1.05	te1520e.krm (٦.٥٠ ميغابايت)

• للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

- الخطوة ١ تنزيل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة ٢ تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة.)
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة ٣ تحقق من أنه تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

1. كصباح لا رتوي بمكلا ىلع ثيدحت طئسو ءاشنإب مق
١. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
٢. نسخ المحدث إلى سطح المجلد بذاكرة USB.

- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
٢. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف. يظهر البيان "FUNCTION"/ "DISPLAY".
٣. أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٤. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UPDATE". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٥. أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL]. فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.

إجراء تحديث البرنامج الثابت

١. أوصل وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
KMR-D765B, KDC-300UV, U410BT
٢. لا تقم بتوصيلها بالمدخل USB الخلفي. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC". اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
٣. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف. يظهر البيان "FUNCTION"/ "DISPLAY".
٤. أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٥. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UPDATE". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٦. أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٧. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [VOL].
٨. أدر المقبض [VOL] لعرض "YES". ثم اضغط على المقبض [VOL]. يظهر البيان "FILE CHECK".
تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبضع ثوان.
٩. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث. يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ٢ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETED".
١٠. فتتم إعادة تشغيل الراديو أوتوماتيكياً. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
١٠. حقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".

• عند عرض بيان عدم وجود ملف "NO FILE"

- تحقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسباً للطراز المقرر تحديثه.
- في حالة استمرار ظهور "WAIT" (انتظر) لأكثر من 5 دقائق، فمن الممكن أن تكون عملية تحديث البرنامج الثابت قد فشلت. في هذه الحالة، تحقق من الإجراءات التالية
- اسحب ذاكرة USB وأدخلها مرة أخرى.
- تأكد من أن ذاكرة USB بها وظيفة حماية، إذا كانت بها وظيفة حماية فاستخدمها بدون هذه الوظيفة.
- من الممكن أن تكون هناك مشكلة بذاكرة USB. قم بإجراء التحديث باستخدام ذاكرة USB أخرى.
- لم يتم تنزيل البرنامج الثابت ونسخه إلى ذاكرة USB بنجاح، يرجى إعادة التنزيل والنسخ.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.