

蓝牙模块固件升级操作方法

注意事项

- 各机型的升级文件不同。关于需要升级的机型，请参照 <目标机型> 中的 <连接的导航 / 多媒体接收机>。
- 进行升级操作之前, 请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行, 防止蓄电池耗尽。
- 升级操作时, 不得关闭发动机或切断导航 / 多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成, 并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。

注: 请注意, 诸如配对的手机、用户设定、语音标签等导航 / 多媒体接收机的设定将因软件升级而被删除。

说明

- 本文介绍了为了满足手机的要求对 KCA-BT200 蓝牙模块固件升级的操作方法和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误, KCA-BT200 蓝牙模块将可能无法使用。在对固件升级之前, 请务必详细阅读以下操作方法和注意事项。

检查手机的固件

请确认连接的手机型号是否列在 [兼容的手机号型一览表] 中。如果目前可以正常使用手机, 没有任何问题, 则无需进行固件升级。

目标型号

本升级程序适用于下列型号装置的固件升级。

KCA-BT200

连接的导航 / 多媒体接收机

DDX6019, DDX6029, DDX6039, DDX7019, DDX7029, DDX7039, DDX7039M, DDX8019, DDX8029, DDX8039, DNX7100, DNX710EX, DNX7200, KOS-V1000, KOS-V500, KVT-719DVD, KVT-729DVD, KVT-739DVD, KVT-819DVD, KVT-829DVD, KVT-839DVD

操作步骤



- 准备
检查固件版本和连接的手机型号, 确认是否需要进行固件升级。
- 第一步
下载固件升级文件和升级工具, 然后安装升级工具。
- 第二步
起动导航/多媒体接收机进行升级。
- 第三步
起动升级工具, 传送升级文件。
- 第四步
检查固件是否完成了升级。

检查固件版本

1 显示控制画面

按下 [SRC] 按钮。

2 显示控制画面

按下 [SELECT]/[Direct SRC] 按钮。



3 显示免提控制画面

按下 [TEL]/[TEL] 按钮。



4 显示免提设定画面

按下 [Set Up] 按钮。



5 显示电话选择画面

按下 [Select] 按钮。



6 显示固件版本



第一步：开始升级之前

需要进行下列准备:

- 具备蓝牙功能或蓝牙 USB 插头的电脑。
- 升级工具“派诺特软件升级工具”(可从 Kenwood 网站下载)。
- 蓝牙模块固件升级文件(可从 Kenwood 网站下载)。

注: 蓝牙插头可为一般用途的 USB 蓝牙装置, 无需特定的品牌。

1 下载“派诺特软件升级工具”

请复制和粘贴以下链接:

<http://www.kenwood.com/bt/support/groupG/eng.html>

选择 [► Download (下载)]。

可下载“派诺特软件升级向导”。

选择 [Save (保存)], 保存在电脑的桌面上。



系统环境建议:

派诺特软件升级工具的运行要求 Windows XP Service Package 2 系统环境。

2 下载蓝牙固件升级文件

选择 [► Download (下载)]。

选择 [Save (保存)], 保存在电脑的桌面上。


3 安装软件升级向导

3-1 可找到“BT-Updater.exe”, 然 3-2 选择 [Next (下一项)]。

后双击。



3-3 选择 [Next (下一项)]。

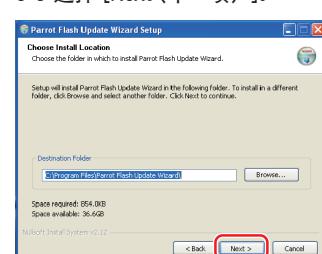

蓝牙模块固件升级操作方法

3-5 选择 [Finish (完成)]。



第二步：起动导航 / 多媒体接收机进行升级

1 显示控制画面

按下 [SRC] 按钮。

2 显示信号源选择画面

按下 [SELECT]/[Direct SRC] 按钮。



3 显示免提控制画面

按下 [Tel]/[TEL] 按钮。



4 显示免提设定画面

按下 [Set Up] 按钮。



5 显示电话选择画面

按下 [Select] 按钮。



6 打开蓝牙固件升级


按下 [BT200 FW] 按钮。



显示“WAITING (等候)”。

第三步：起动软件升级工具

通常，派诺特软件升级向导位于 [All Programs (所有程序)] 中，可通过点击电脑屏幕左下角的 [Start (开始)] 按钮寻找。

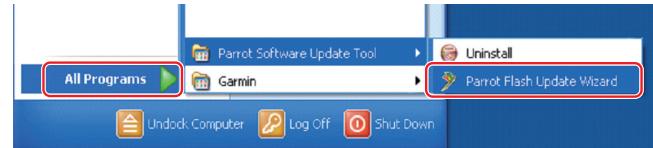

1 起动派诺特升级向导


选择 [Start (开始)] > [All Programs (所有程序)] > [Parrot Software Update Tool (派诺特软件升级工具)] > [Parrot Flash Update Wizard (派诺特 Flash 升级向导)]。

2 选择屏幕中指示的文件

2-1 选择 [Next (下一项)]。



2-2 选择 [Next (下一项)]。

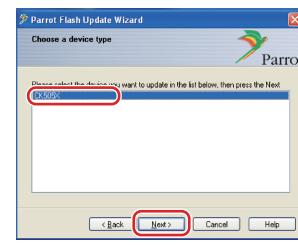

注：CK505X 是唯一的项目。如果没有被加亮，请选择加亮，然后选择 [Next (下一项)]。


2-4 在下拉菜单中选择 [Desktop (桌面)]，选择 <CK5050_ROMRAM_RLS_***.plf>，然后选择 [Open (打开)]。



小心：请不要按下 [Download Latest Version (下载最新版本)] 按钮。

注：文件名称中的“***”表示固件版本。


2-5 选择 [Next (下一项)]。

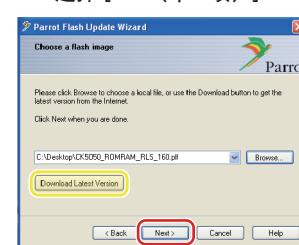

小心：请不要按下 [Download Latest Version (下载最新版本)] 按钮。

3 选择升级方法

加亮选择“Bluetooth connection(蓝牙连接)”选项，然后选择 [Next(下一项)]。

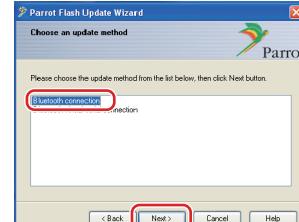

如果电脑兼容蓝牙功能、或电脑连接了蓝牙插头，将显示左侧的画面。



注：如果不显示本画面，请参照第 4 页的故障排除部分。

小心：请不要选择“Bluetooth virtual serial connection (蓝牙虚拟串行连接) 选项。



蓝牙模块固件升级操作方法

4 搜索需要升级的 Kenwood 音响产品

4-1 选择 [Search Devices] (搜索装置) 4-2 选择 <KCA-BT200>, 然后选择 [Next (下一项)]，显示兼容蓝牙功能的装置。

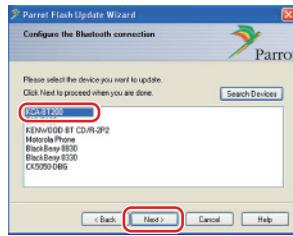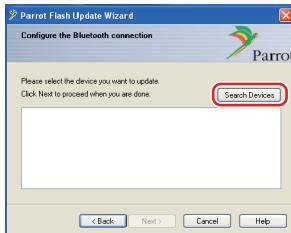

5 建立蓝牙连接

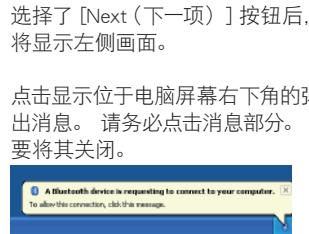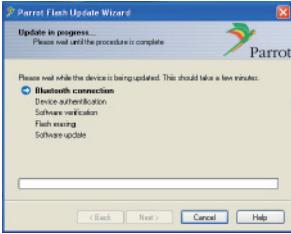

选择了 [Next (下一项)] 按钮后，将显示左侧画面。

点击显示位于电脑屏幕右下角的弹出消息。请务必点击消息部分。不要将其关闭。

6 输入密码 (PIN)




电脑自动显示本提示画面，请输入密码。

注 1：与用于手机和导航 / 多媒体接收机配对的密码相同。如果没有设定个人 PIN，可使用默认值。
默认设定 = “0000” 或 “1234”。
注：请参照故障排除说明。

注：本升级过程大约需要 2-3 分钟。
在升级过程中，请不要切断本机电源。

7 升级进程屏幕

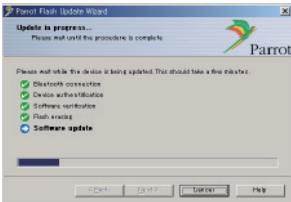

导航 / 多媒体接收机显示“Updating (升级)”。

8 Flash 升级成功屏幕

选择 [Finish (完成)]，关闭派诺特软件升级向导。



注：即使在完成了 Flash 升级过程后，Kenwood 装置的升级过程仍需数分钟才能完成。

9 退出蓝牙固件升级

按下返回按钮。



按下返回按钮。



“Now Downloading (正在下载)” 的显示消失后，固件升级完成。（大约需要 90 秒钟。）

小心：PIN 代码变成“0000”。

如果在 4 分钟后仍然显示“Now Downloading”，请进行下列操作。

1. 切断点火钥匙。
2. 等候 20 秒钟以上。
3. 接通点火钥匙。
4. 等候 90 秒钟以上。
5. 检查固件是否完成了升级。

小心：PIN 代码变成“1234”。

第四步：确认蓝牙固件的版本

确认 Kenwood 装置的固件版本是否已经成功升级。

请参照 < 检查固件版本 > (第 1 页)。

现在，您的 Kenwood 装置已经包含了需要的固件版本。

蓝牙模块固件升级操作方法

故障排除说明

连接错误




如果没有插入蓝牙插头，将显示左侧画面。
请确认插头是否插入并且正常工作。

如果在“Choose the update method(选择升级方法)”部分中错误地选择了“Bluetooth virtual serial connection(蓝牙虚拟串行连接)”，也将显示本画面。

按下 [Back (返回)] 按钮。
(请参照第 2 页的 < 选择升级方法 >)

密码 (PIN) 错误

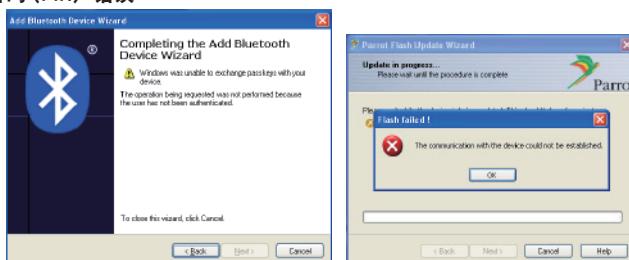

如果输入了错误密码 (PIN) 或在输入密码 (PIN) 之前等候的时间过长，将显示通讯错误。

按下“错误消息”上的 [OK] 按钮，然后按下“Add Bluetooth Device Wizard (添加蓝牙装置向导)”和“Parrot Flash Update Wizard (派诺特 Flash 升级向导)”画面上的 [Back(后退)] 按钮。重复进行相关操作。
(请参照第 3 页的 < 输入密码 (PIN) > 部分。)

蓝牙连接错误

如果已经对 Kenwood 音响产品配对了 5 台装置，则电脑无法通过蓝牙连接。

请从 Kenwood 装置的蓝牙配对装置一览表中删除一台装置。

手机连接失败

固件升级后，如果手机无法与 Kenwood 产品连接，请在蓝牙手机选单中删除 Kenwood 装置，然后重新进行配对操作。（请参照手机制造厂家的使用说明书内。）