

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura da seguire e le precauzioni da adottare per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modelli aggiornabili

Questo programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare i seguenti modelli di firmware:

<Gruppo modelli A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

<Gruppo modelli B>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- La procedura di aggiornamento è diversa a seconda del gruppo di modelli.

Versioni del firmware aggiornabili

Questo programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Vers. 02.03 o precedenti

vedere "Controllo della versione del firmware" qui sotto per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Eseguito questo programma di aggiornamento, la versione del firmware diventa "Ver 02.16".

Informazioni sull'aggiornamento del firmware

Nome programma (dimensioni)

player01.rom (circa 820 KB)

Miglioramenti funzionali

1. Il tempo dall'inserimento di un CD alla sua riproduzione è stato ridotto.
2. Il problema per il quale un CD non poteva essere riprodotto ripetutamente durante il collegamento a un lettore multischeda è stato risolto.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Copiare il file **player01.rom** scaricato sul PC nella directory principale del dispositivo USB.



- Copiare il file **player01.rom** nella directory principale del dispositivo USB. L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.

Controllo della versione del firmware

<Gruppo modelli A>

1. Premere [SRC] e selezionare "STANDBY" (modalità standby).
2. Premere il tasto [MENU] per accedere alla modalità menu.
3. Muovere la manopola di controllo verso l'alto/il basso per selezionare la voce di menu "F/W VER".
4. Premendo la manopola di controllo verso sinistra o verso destra si visualizza la versione del firmware.

<Gruppo modelli B>

1. Premere [SRC] e selezionare "STANDBY" (modalità standby).
2. Premere il tasto [FNC] per accedere alla modalità di controllo delle funzioni.
3. Ruotare la manopola di controllo per visualizzare "MENU", quindi premerla.
4. Ruotando la manopola di controllo e selezionando "F/W Version" viene visualizzata la versione del firmware.

Procedura di aggiornamento del firmware

<Gruppo modelli A>

1. Collegare il supporto di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
2. Quando inizia la riproduzione del file audio o se viene visualizzato "NO MUSIC", premere il tasto [MENU] per accedere alla modalità menu.
3. Muovere la manopola di controllo verso l'alto/il basso e selezionare "F/W UP".
4. Premere la manopola di controllo per almeno 1 secondo per avviare l'aggiornamento.
Durante l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio "UPDATING", al termine viene visualizzato "COMPLETE". Per caricare l'aggiornamento sono necessari circa 40 secondi.
5. Quando comincia la riproduzione del file audio o se viene visualizzato ancora "NO MUSIC", vedere "Controllo della versione del firmware" qui sopra e controllare che sia visualizzata la versione del firmware "VER 2.16".

<Gruppo modelli B>

1. Collegare il supporto di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
2. Quando comincia la riproduzione del file audio o viene visualizzato "No Music Data", premere il tasto [FNC] per accedere alla modalità di controllo funzionale.
3. Ruotare la manopola di controllo per visualizzare "MENU", quindi premerla.
4. Muovere la manopola di controllo verso l'alto/il basso per visualizzare "F/W Update", quindi premerla. Viene visualizzato il messaggio "UPDATING? NO/YES".
5. Muovere la manopola di controllo verso destra per selezionare "YES", quindi premerla per avviare l'aggiornamento.
Durante l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio "Updating", al termine viene visualizzato "Complete". Per caricare l'aggiornamento sono necessari circa 40 secondi.
6. Quando comincia la riproduzione del file audio o viene visualizzato ancora "No Music Data", vedere "Controllo della versione del firmware" sopra e controllare che sia visualizzata la versione del firmware "F/W Version: 2.16".

Precauzioni

- Come supporto di aggiornamento si consiglia una memoria USB.
- L'aggiornamento non può essere eseguito su un supporto CD.
- Se si utilizza un riproduttore audio digitale per eseguire l'aggiornamento, assicurarsi di impostare il riproduttore sulla modalità MSD (dispositivo di memorizzazione di massa). I riproduttori per cui non può essere impostata la modalità MSD non possono essere utilizzati per l'aggiornamento.
- L'aggiornamento potrebbe non essere possibile con alcune combinazioni di lettore multischeda e scheda di memoria.
- Il programma di aggiornamento del firmware può essere utilizzato copiandolo su un dispositivo contenente file audio.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare di scaricare la batteria. Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB, né rimuovere il dispositivo USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.