

Updatehandleiding voor firmware van CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document bevat een beschrijving van de procedure en voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van een upgrade van de firmware voor de CD/USB-ontvanger.
- Als er een fout optreedt tijdens het bijwerken van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig doorleest voordat u de firmware gaat bijwerken.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt voor het bijwerken van de volgende firmwaremodellen:

<Modelgroep A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

<Modelgroep B>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- De updateprocedure verschilt per modelgroep.

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt voor het bijwerken van de volgende firmwareversies:

Ver 0.03 of eerder

Raadpleeg "De firmwareversie controleren" hieronder voor informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren.

Als u dit updateprogramma uitvoert, verandert de firmwareversie in "Ver 0.2.16".

Informatie over updateprogramma voor firmware

Programma naam (grootte)

player01.rom (ca. 820KB)

Functionele verbeteringen

- Afspelen van CD gaat sneller nadat deze is geplaatst.
- Het probleem dat een CD niet herhaaldelijk kan worden afgespeeld als een multikaartlezer is aangesloten, is opgelost.

Het updatemedium maken

Maak het updatemedium op uw pc.

1. Kopieer het bestand player01.rom dat u naar de pc hebt gedownload in de hoofdmap van het USB-apparaat.



- Zorg ervoor dat u player01.rom naar de hoofdmap van het USB-apparaat kopiëert. Er kan geen update plaatsvinden als het bestand wordt gekopieerd naar een submap.

De firmwareversie controleren

<Modelgroep A>

- Druk op [SRC] en selecteer "STANDBY" (Stand-by modus).
- Druk op de knop [MENU] om naar de menumodus te gaan.
- Druk de regelknop omhoog of omlaag om de menuoptie "F/W VER" te selecteren.
- Als u de regelknop naar links of naar rechts drukt, geeft u de firmwareversie weer.

<Modelgroep B>

- Druk op [SRC] en selecteer "STANDBY" (Stand-by modus).
- Druk op de knop [FNC] om de modus voor functieregeling te activeren.
- Draai aan de regelknop om "MENU" weer te geven.
- Druk de regelknop omhoog of omlaag om "F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop.

Procedure voor bijwerken van firmware

<Modelgroep A>

- Sluit het "updatemedium" aan op de CD/USB-ontvanger.
 - Als het afspelen van het audiobestand wordt gestart of als "NO MUSIC" wordt weergegeven, drukt u op de knop [MENU] om de menumodus te activeren.
 - Druk de regelknop omhoog of omlaag en selecteer "F/W UP".
 - Houd de regelknop minimaal 1 seconde lang ingedrukt om de update te starten.
- "UPDATING" wordt weergegeven tijdens de update en "COMPLETE" wordt weergegeven als deze is voltooid. Het duurt ongeveer 40 seconden om het updateprogramma te laden.
- Als het afspelen van het audiobestand wordt gestart of als opnieuw "NO MUSIC" wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie "De firmwareversie controleren" hierboven en controleert u of firmwareversie "VER 2.16" wordt weergegeven.

<Modelgroep B>

- Sluit het "updatemedium" aan op de CD/USB-ontvanger.
 - Als het afspelen van het audiobestand wordt gestart of als "No Music Data" wordt weergegeven, drukt u op de knop [FNC] om de modus voor functieregeling te activeren.
 - Draai aan de regelknop om "MENU" weer te geven en druk vervolgens op de knop.
 - Druk de regelknop omhoog of omlaag om "F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop. "UPDATING? NO/YES" wordt weergegeven.
 - Druk de regelknop naar rechts om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de knop om de update te starten.
- "Updating" wordt weergegeven tijdens de update en "Complete" wordt weergegeven als de update is voltooid. Het duurt ongeveer 40 seconden om het updateprogramma te laden.
- Als het afspelen van het audiobestand wordt gestart of als opnieuw "No Music Data" wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie "De firmwareversie controleren" hierboven en controleert u of firmwareversie "F/W Version: 2.16" wordt weergegeven.

Voorzorgsmaatregelen

- USB-geheugen wordt aanbevolen als updatemedium.
- De update kan niet worden uitgevoerd met een CD als medium.
- Als u een digitale audiospeler gebruikt voor het uitvoeren van een update, moet u de speler instellen op de MSD-modus (Mass Storage Device). Als de speler niet in de MSD-modus kan worden gezet, kan deze niet worden gebruikt voor de update.
- De update is wellicht niet mogelijk bij sommige combinaties van multikaartlezer en geheugenkaart.
- Het updateprogramma voor de firmware kan worden gebruikt door het naar een apparaat met audiobestanden te kopiëren.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.

Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit en verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.