

Guía de actualización del Firmware del Receptor CD/USB

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este actualizador se puede utilizar para actualizar el firmware del receptor CD/USB. Los modelos objetivo se agrupan de la forma siguiente debido a la diferente versión de firmware.

<Grupo de modelos A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U, DPX502, DPX502UY, DPX-MP5100U, DPX-U77, U525, KDC-MP7080U, KDC-MP8080U

<Grupo de modelos B>

KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-MP436U

<Grupo de modelos C>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

<Grupo de modelos D>

KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929



- El procedimiento de actualización es diferente para cada grupo de modelos.

Firmware al que va dirigido

Esta actualización puede utilizarse para las siguientes versiones de firmware:

<Grupo de modelos A, B, C>

Ver 02.71 o anterior

<Grupo de modelos D>

Ver 03.72 o anterior

Consulte la sección "Verificación de la Versión del Firmware" abajo para información relativa de como verificar la versión del firmware.

Al ejecutar este actualizador, la versión del firmware será "Ver 02.72" para el grupo de modelos A, B, C o "Ver 03.73" para el grupo de modelos D.

Información de Actualización del Firmware

<Grupo de modelos A, B, C>

Nombre del Programa (tamaño): player01.rom (Aprox. 820KB)

<Grupo de modelos D>

Nombre del Programa (tamaño): player02.rom (Aprox. 930KB)

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC.

1. Descargue **player01.rom** o **player02.rom** en su PC y cópielo en el directorio principal del dispositivo USB.



- Asegúrese de copiar **player01.rom/player02.rom** en el directorio principal del dispositivo USB. La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.

Verificación de la Versión del Firmware

<Grupo de modelos A y B>

1. Pulse [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. Pulse el botón [MENÚ] para entrar al modo menú.
3. Pulse el botón de control hacia arriba/abajo para seleccionar el elemento del menú "F/W VER".
4. Pulse el botón de control hacia la derecha o izquierda y se mostrará la versión del firmware.

<Grupo de modelos C y D>

1. Pulse [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. Pulse el botón [FNC] para entrar en el modo de control de función.
3. Gire el botón de control para mostrar "MENU" y después púselo.
4. Al girar el botón de control y seleccionar "F/W Version" se mostrará la versión del firmware.

Procedimiento de Actualización del Firmware

<Grupo de modelos A y B>

1. Conecte el "Update Media" al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca "NO MUSIC", pulse el botón [MENU] para ingresar al modo menú.
3. Pulse el botón de control arriba/abajo y seleccione "F/W UP".
4. Pulse el botón de control durante al menos 1 segundo para iniciar la actualización.
"UPDATING" aparece durante la actualización y "COMPLETE" al finalizar. Tarda aproximadamente 40 segundos en cargarse el actualizador.
5. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o aparezca "NO MUSIC" una vez más, consulte la sección "Verificación de la Versión del Firmware" de arriba y verifique que se muestre la versión del firmware "VER 2.72" o "VER 3.73".

<Grupo de modelos C y D>

1. Conecte el "Update Media" al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca "No Music Data", pulse el botón [FNC] para ingresar al modo de control de función.
3. Gire el botón de control para mostrar "MENU" y después púselo.
4. Pulse el botón de control hacia arriba/abajo para mostrar "F/W Update" y después pulse. "UPDATING? NO/YES" aparece.
5. Pulse el botón de control hacia la derecha para seleccionar "YES" y después pulse para iniciar la actualización.
"Updating" aparece durante la actualización y "Complete" cuando ya ha finalizado. Tarda aproximadamente 40 segundos en cargarse el actualizador.
6. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o aparezca "No Music Data" una vez más, consulte "Verificación de la Versión del Firmware" de arriba y verifique que aparezca la versión del firmware "F/W Version: 02.72" o "F/W Version: 03.73".

Precauciones

- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- La actualización no se puede llevar a cabo a través de un CD.
- Cuando utilice un reproductor de audio digital para realizar la actualización, asegúrese de seleccionar el modo MSD (dispositivo de almacenamiento masivo). No se podrá utilizar para la actualización un reproductor que no pueda establecerse en modo MSD.
- Puede que la actualización no sea posible con algunas combinaciones de lector de multi-tarjetas y tarjeta de memoria.
- La actualización del firmware puede utilizarse copiándolo en un dispositivo que contenga archivos de audio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería. No apague el motor o la toma de corriente del receptor CD/USB o extraiga el dispositivo USB durante la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.

Historial de la versión

<player01.rom>

- Ver 02.72

1. Compatibilidad con la reproducción de iPod más reciente (iPod nano, 3a generación, iPod classic, iPod touch)
* No es compatible con iPod aún cuando se haya actualizado el firmware de la unidad del grupo de modelos B.

<player02.rom>

- Ver 03.73

1. Compatibilidad con la reproducción de iPod más reciente (iPod nano, 3a generación, iPod classic, iPod touch).



- Actualización del software de iPod a la versión más reciente.