

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2013

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2013 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2013 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX4230DAB DNX4330DAB

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Ver 120/11.0.2 oder früher

Wie Sie die Firmware-Version von Version 120/11.0.2 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieser Aktualisierung wird die Firmwareversion zu „V121/11.0.2“.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.

Für USB-Speicher-1

2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB_V121.zip“).
3. Kopieren Sie die entpackte Datei (13_dab_module_V121.bin) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-1.

Für USB-Speicher-2

4. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB_C11.0.2.zip“).
5. Kopieren Sie die entpackte Datei („13_dab_cayman1_16.bin“ und „13_dab_cayman2_11_0_2.bin“) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-2.

WICHTIGE INFORMATIONEN


- Bereiten Sie zwei USB-Speicher vor. Wenn Sie nur einen USB-Speicher vorbereiten, kopieren Sie die 1. Datei und aktualisieren Sie die Firmware. Und wiederholen Sie dann diesen Vorgang für die 2. Datei. Wenn Sie 2 Dateien auf einen USB-Speicher kopieren, kann dies zu einem Fehler und einer fehlgeschlagenen Aktualisierung führen.
- Wenn die Fehlermeldung erscheint, löschen Sie die Datei „13_dab_cayman1_16.bin“ und „13_dab_cayman2_11_0_2.bin“ vom USB-Speicher-1 und aktualisieren Sie dann die Firmware.




- Ein USB-Speicher wird für die Aktualisierung der Medien empfohlen.
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version


1. Drücken Sie auf [Menu] (Menü). Drücken Sie [SET-UP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.

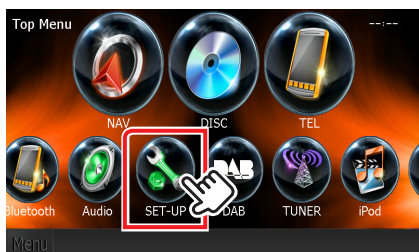

2. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

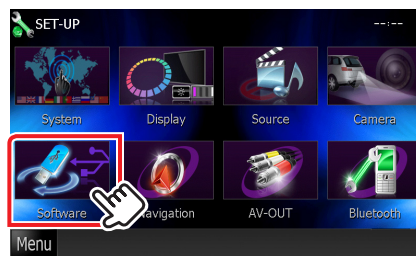


3. Überprüfen Sie die Version.

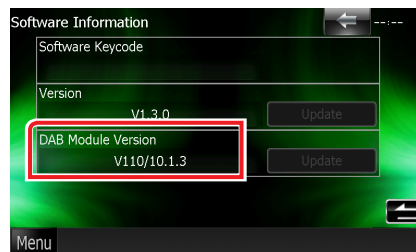

Aktualisieren der Firmware

1. Schließen Sie den USB-Speicher-1 an.
2. Wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder „No Media File“ (Keine Mediendatei) angezeigt wird, drücken Sie die Taste [Menu] (Menü) und wählen Sie die Option „STANDBY“ (Stand-by-Modus).
3. Drücken Sie das Symbol [Setup] (Einrichtung), um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.
4. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Update] (Aktualisierung), um die Aktualisierung zu starten. (USB-Speicher-1: Dauer ca. 2 Minuten, USB-Speicher-2: Dauer ca. 10 Minuten)

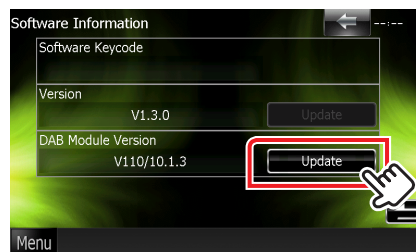

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

6. Sobald der Bildschirm „Update Completed“ (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium.
7. Halten Sie <MENU> gedrückt, um die Stromversorgung auszuschalten.
8. Drücken Sie <MENU>.
9. Schließen Sie den USB-Speicher-2 an und wiederholen Sie den Vorgang von 2 bis 8.
10. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde. Wird „V121/11.0.2“ angezeigt, war die Aktualisierung der Firmwareversion erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/Multimedia-Receiver während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.