

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013 может выйти из строя. Перед обновлением микропрограммного обеспечения обязательно внимательно изучите указанную ниже процедуру и меры предосторожности.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX4230DAB DNX4330DAB

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Версия 120/11.0.2 или более ранняя

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 120/11.0.2 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

При использовании данного устройства для обновления микропрограммное обеспечение обновится до версии "V121/11.0.2".

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.

Для модуля памяти USB-1

- Распакуйте загруженный файл ("DAB_V121.zip").
- Скопируйте распакованный файл (13_dab_module_V121.bin) в верхний иерархический уровень на **модуле памяти USB-1**.

Для модуля памяти USB-2

- Распакуйте загруженный файл ("DAB_C11.0.2.zip").
- Скопируйте распакованный файл ("13_dab_cayman1_16.bin" и "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") в верхний иерархический уровень на **модуле памяти USB-2**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовьте два модуля памяти USB. Если можете подготовить только один модуль памяти USB, скопируйте 1-й файл и обновите микропрограммное обеспечение. А затем повторите данную процедуру для 2-го файла. Если скопируете 2 файла на один модуль памяти USB, это может привести к ошибке и сбоя обновления.

Если появится сообщение об ошибке, удалите файл "13_dab_cayman1_16.bin" и "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" с модуля памяти USB-1 и затем обновите микропрограммное обеспечение.



- Модуль памяти USB рекомендуется в качестве носителя обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы


- Нажмите [Menu] (Меню). Нажмите значок [SET-UP], чтобы отобразить на экране Меню настройки.



- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.




- Проверьте версию.

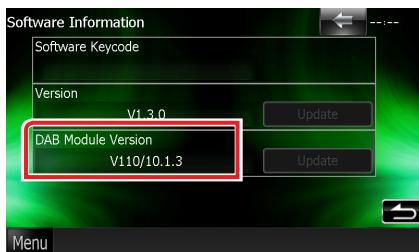

Обновление микропрограммного обеспечения

- Подключите **модуль памяти USB-1**.
- Когда воспроизводится аудиофайл или отображается сообщение "No Media File" (Нет файла мультимедиа), нажмите кнопку [Menu] (Меню) и выберите "STANDBY" (режим ожидания).
- Нажмите значок [SETUP] (НАСТРОЙКА), чтобы отобразить экран Меню настройки.
- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
- Нажмите [Update] (Обновление), чтобы начать обновление. (Модуль памяти USB-1: требуется около 2 минут, модуль памяти USB-2: требуется около 10 минут)

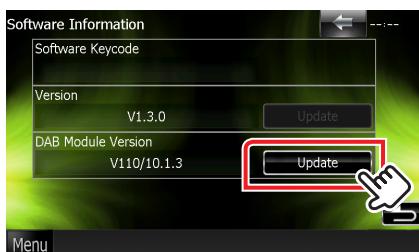

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- После отображения экрана "Update Completed" (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB.
- Нажмите и удерживайте <MENU> (МЕНЮ), чтобы выключить питание.
- Нажмите <MENU> (МЕНЮ).
- Подключите **модуль памяти USB-2** и повторите шаги 2–8.
- Обратитесь к разделу "Проверка версии микропрограммы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Когда отобразится "V121/11.0.2", обновление версии микропрограммного обеспечения успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Перед обновлением программы припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Для предотвращения разрядки аккумулятора оставьте двигатель включенным.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.