

# Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2013

## Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receivers 2013 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2013 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.

## Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNN9230DAB

## Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 120/11.0.2 oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 120/11.0.2 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "V121/11.0.2".

## Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.

### Für USB-Speicher-1

2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB\_V121.zip“).
3. Kopieren Sie die entpackte Datei (13\_dab\_module\_V121.bin) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-1.

### Für USB-Speicher-2

4. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB\_C11.0.2.zip“).
5. Kopieren Sie die entpackte Datei („13\_dab\_cayman1\_16.bin“ und „13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin“) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-2.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Bereiten Sie zwei USB-Speicher vor. Wenn Sie nur einen USB-Speicher vorbereiten, kopieren Sie die 1. Datei und aktualisieren Sie die Firmware. Und wiederholen Sie dann diesen Vorgang für die 2. Datei. Wenn Sie 2 Dateien auf einen USB-Speicher kopieren, kann dies zu einem Fehler und einer fehlgeschlagenen Aktualisierung führen. Wenn die Fehlermeldung erscheint, löschen Sie die Datei „13\_dab\_cayman1\_16.bin“ und „13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin“ vom USB-Speicher-1 und aktualisieren Sie dann die Firmware.



 
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

## Überprüfung der Firmware-Version


1. Drücken Sie [  ].




2. Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungs Menü anzuzeigen.



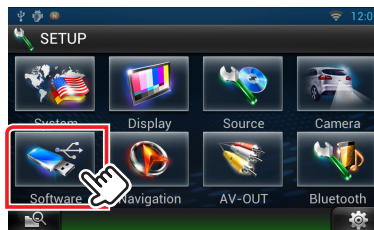

3. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

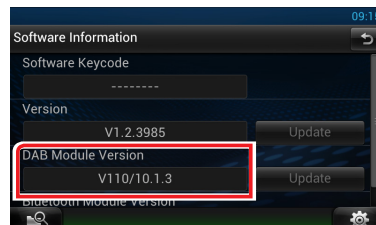


4. Überprüfen Sie die Version.



## Programm-Update

1. Schließen Sie den USB-Speicher-1 an.
2. Drücken Sie die <HOME>-Taste zweimal, wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird. Berühren Sie [  ] im Quellenstarter-Panel. Drücken Sie [STANDBY].
3. Drücken Sie [  ].
4. Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungs Menü anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
6. Drücken Sie [Update] (Aktualisierung), um die Aktualisierung zu starten. (USB-Speicher-1: Dauer ca. 2 Minuten, USB-Speicher-2: Dauer ca. 10 Minuten)

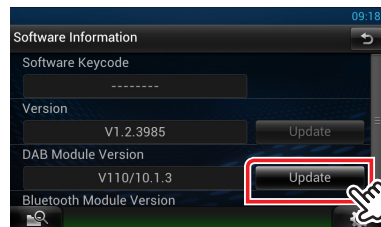

**Achtung:** Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

7. Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium und starten Sie das Gerät neu.
8. Zum Ausschalten halten Sie die <HOME> Taste gedrückt.
9. Drücken Sie <HOME>.
10. Schließen Sie den USB-Speicher-2 an und wiederholen Sie den Vorgang von 2 bis 8.
11. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“, dass die Firmware-Version upgedatet wurde. Wird „V121/11.0.2“ angezeigt, war die Aktualisierung der Firmwareversion erfolgreich.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/Multimedia-Receivers während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.