

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée
B	DDX393	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
C	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
D	DDX6016, DDX6016W, DDX6016BT, DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX616WBT, DDX616WBTM	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
E	DDX593	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
F	DDX573BH DDX4016DAB	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
G	DDX793	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142
H	DDX773BH	Ver 0.0.141 ou antérieure → 0.0.142



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 5 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.






- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Touchez [SETUP] sur l'écran d'accueil.

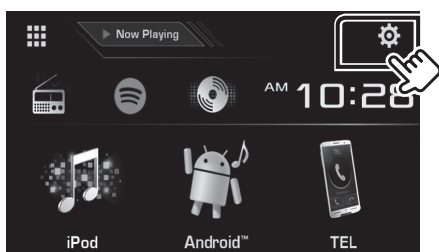

  2. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.

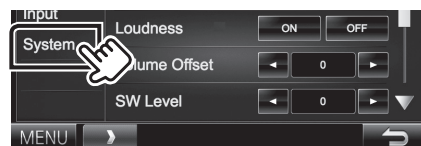


3. Vérifiez la version.



Mise à jour du Programme

1. Touchez [SETUP] sur l'écran d'accueil.
2. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
3. Touchez [Update].

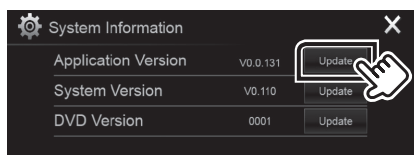

4. Connectez la mémoire USB pour permettre la mise à jour. **(Cette opération prend environ 5 minutes.)**

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

5. Lorsque l'écran "Update completed" apparaît, retirez la mémoire USB.
6. Réinitialisez l'unité.
7. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



- **Si le message "No File" s'affiche**

–Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.