

# Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2024

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2024.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2024 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo	→ Versión actualizada
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5710S, DMX50S, DMX500S	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523DABS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523S, DMX723WS, DMX823WXS, DMX80AXS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX5523S, DMX5523SD	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o anterior MCU: V2.4.1.1107 o anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912



- Consulte la sección "Comprobación de la versión del firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. (**Tardará unos 7 minutos.**)
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

## Creación del Update Media

### Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



### Precaución

- **Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.**

Estándar USB: USB 2.0

Capacidad: De 8 GB a 32 GB

Sistema de archivos: FAT 32



- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware

- Pulse el botón <MENU>.




- Toque [ ].

- Toque [Special].

- Toque [Software Information].


- Verifique la versión.

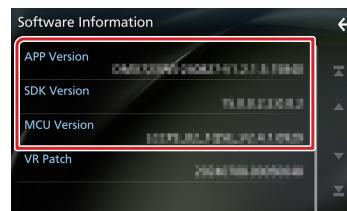

## Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.  
Aparece el mensaje de confirmación.

- Toque [Yes]

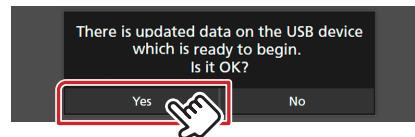

- Toque [ARM Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 4 minutos.)



**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni apague la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Reinicio del sistema.
- Retire la memoria USB. Conecte de nuevo la memoria USB.  
Aparece el mensaje de confirmación.
- Toque [Yes]
- Toque [MCU Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 3 minutos.)



- Una vez se visualice la pantalla "MCU Update success!".

- Reinicio del sistema. Retire la memoria USB.

- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Comprobación de la versión del firmware".

## Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.