

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2024

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2024.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2024 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili	→ Versioni aggiornate
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5710S, DMX50S, DMX500S	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523DABS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523S, DMX723WS, DMX823WXS, DMX80AXS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX5523S, DMX5523SD	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 o precedente MCU: V2.4.1.1107 o precedente	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.

Passo 2. Aggiornare il firmware. (l'operazione richiede circa 7 minuti).

Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



### Attenzione

- Per eseguire l'aggiornamento, utilizzare un dispositivo di memoria USB con le specifiche indicate di seguito. L'aggiornamento non è possibile su dispositivi di memoria USB con specifiche differenti.**  
**Standard USB: USB 2.0**  
**Capacità: da 8 GB a 32 GB**  
**Sistema file: FAT 32**




- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware

- Premere il tasto <MENU>.




- Sfiorare [ ].
- Toccare [Special].
- Toccare [Software Information].
- Controllare la versione.

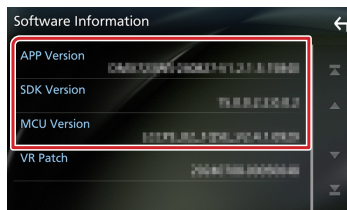

## Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.  
Compare il messaggio di conferma.

- Toccare [Yes]

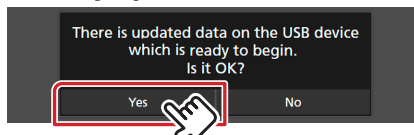


- Toccare [ARM Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 4 minuti.)



**Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

 - Riavvio del sistema.
- Rimuovere la memoria USB. Di nuovo, collegare la memoria USB.  
Compare il messaggio di conferma.
- Toccare [Yes]
- Toccare [MCU Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 3 minuti.)



- Una volta visualizzata la schermata "MCU Update success!".
- Riavvio del sistema. Rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

## Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.