

Handleiding voor de firmware-update van de CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het bijwerken van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	KDC-348U KDC-U4549 KDC-X395	Ver 03.08 of eerder → 3.09	te1010k.krm (768 KB)
B	KDC-BT41U KDC-BT648U KDC-U549BT KDC-X695	Ver 03.09 of eerder → 3.10	te1018k.krm (768 KB)
C	KDC-BT31U	Ver 03.07 of eerder → 3.08	te1019e.krm (768 KB)
D	KDC-4751SD KDC-U4549SD	Ver 03.06 of eerder → 3.07	te1043e.krm (768 KB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Werkproces

- Stap 1** Download de firmwarebestanden en kopieer deze naar CD-R/CD-RW.
- Stap 2** Update de firmware. (Dit duurt ongeveer 15 minuten.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 3** Controleer of de firmware is geüpdatet.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download het juiste updateprogramma voor het model en de firmwareversie die moeten worden bijgewerkt.
2. Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory in CD-R/CD-RW.



- De update kan niet naar een USB-opslag worden uitgevoerd.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Druk op de toets [SRC] en kies "STANDBY" (stand-bystand).
2. Druk op de knop [VOL] om de functiemodus te openen.
"SETTINGS" wordt getoond na "FUNCTION".
3. Draai aan de knop [VOL] om "INITIAL SET" weer te geven en druk op de knop [VOL].
4. Draai aan de knop [VOL] om "F/W UP" weer te geven.
De huidige firmwareversie wordt weergegeven aan de rechterkant van "F/W UP".

Procedure voor firmware-update

1. Sluit het medium met het updateprogramma aan op de CD/USB-ontvanger.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "NO MUSIC" wordt weergegeven, drukt u op de toets [SRC] en selecteert u "STANDBY" (stand-bystand).
3. Druk op de knop [VOL] om de functiemodus te openen.
"SETTINGS" wordt getoond na "FUNCTION".
4. Draai aan de knop [VOL] om "INITIAL SET" weer te geven en druk op de knop [VOL].
5. Draai aan de knop [VOL] om "F/W UP" weer te geven en druk op de knop [VOL].
6. Draai aan de knop [VOL] om "YES" weer te geven en druk op de knop [VOL].
"FILE CHECK" wordt weergegeven en de controle van het updateprogramma begint.
"UPDATE" wordt weergegeven.
7. Draai aan de knop [VOL] om "YES" weer te geven en druk op de knop [VOL].
De update begint, waarbij "UPDATING" wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 15 minuten**, waarna "COMPLETE" wordt weergegeven.
8. Druk op de vrijgavetoets om het bedieningspaneel te verwijderen.
9. Druk op de resettoets.
De firmware-update wordt van kracht.
10. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



• Wanneer "No File" wordt weergegeven

- Controleer of het updateprogramma zich bovenaan de hiërarchie bevindt.
- Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet naar een USB-opslag worden uitgevoerd.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.