

Руководство по обновлению микропрограммы для ресивера CD/USB

Введение

- В данном документе описываются процедуры и меры предосторожности при обновлении микропрограммы для ресивера CD/USB.
- Если при обновлении микропрограммы возникает ошибка, ресивер CD/USB может быть испорчен. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.
- Об основных функциях ресивера CD/USB см. в соответствующем руководстве по эксплуатации Вашей модели.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Моделный ряд	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии	Имя программы обновления (размер)
A	DPX500BT DPX300U	Версия 3.09 или более ранняя → 3.10	2d1239k.krm (1,9 МБ)
B	DPX405BT DPX305U	Версия 3.09 или более ранняя → 3.10	2d1239e.krm (1,9 МБ)
C	DPX-U5130BT DPX-U5130	Версия 3.09 или более ранняя → 3.10	2d1239m.krm (1,9 МБ)
D	DPX-U510	Версия 3.09 или более ранняя → 3.10	2d1240j.krm (1,9 МБ)



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Порядок работы

- Шаг 1** Загрузите файлы микропрограмм и скопируйте их на модуль памяти USB.
- Шаг 2** Обновите микропрограммы.
Сбросьте данные ресивера CD/USB.
- Шаг 3** Убедитесь в том, что микропрограмма обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на Вашем ПК.

1. Загрузите соответствующую программу обновления для модели и версии микропрограммы.
2. Скопируйте программу обновления в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Нельзя будет выполнить обновление, если этот файл будет скопирован в папке.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы

1. Нажмите кнопку [SRC] и выберите "STANDBY" (Режим ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку [AUDIO].
Войдите в режим настройки функций.
3. Поверните регулятор [CONTROL] для отображения "INITIAL SET", затем нажмите на регулятор [CONTROL].
4. Поверните регулятор [CONTROL] для отображения "F/W UPDATE", затем нажмите на регулятор [CONTROL].
Текущая версия микропрограммы отображается справа от "F/W UP".

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запarkуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- **Не выключайте двигатель или питание ресивера CD/USB, когда проводится обновление.** Обновление не будет выполнено правильно, а ресивер CD/USB может испортиться.

Процедура обновления микропрограммы

1. Подключите носитель с программой обновления к ресиверу CD/USB.
2. При воспроизведении аудиофайла или если отображается сообщение "NO MUSIC", нажмите кнопку [SRC] и выберите "STANDBY" (режим ожидания).
3. Нажмите и удерживайте кнопку [AUDIO].
Войдите в режим настройки функций.
4. Поверните регулятор [CONTROL] для отображения "INITIAL SET", затем нажмите на регулятор [CONTROL].
5. Поверните регулятор [CONTROL] для отображения "F/W UPDATE", затем нажмите на регулятор [CONTROL].
6. Нажмите на регулятор [CONTROL].
Обновление начинается с отображения надписи "UPDATING". Обновление должно завершиться приблизительно через **60 секунд**. По завершении появляется "COMPLETED".
7. Поверните регулятор [CONTROL] для отображения "YES", затем нажмите на регулятор [CONTROL].
Обновление микропрограммы вступает в силу.
8. Нажмите на кнопку сброса.
9. Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- **Если отображается "NO FILE"**
 - Проверьте, находится ли программа обновления в корневой папке.
 - Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.