

Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
DPX501BT, DPX520BT, DPX306BT, DPX-U5140BT, DPX-U720BT, DPX791BH, DPX406DAB	Ver. 0.35 o anterior → 0.36	sb14jsa.krm (1,2 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
Paso 2 Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 30 minutos). Reinicie el receptor CD/USB.
Paso 3 Compruebe que se ha actualizado el firmware.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
- Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

- Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
 - Pulse el botón [FNC] para entrar en el modo delle funzioni. Se visualiza "FUNCTION".
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE BT" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Se mostrará la versión actual del firmware.

Procedimiento de Actualización del Firmware

- Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
 - Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
 - Pulse el botón [FNC] para entrar en el modo delle funzioni. Se visualiza "FUNCTION".
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE BT" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 - Pulse la rueda [VOL] de nuevo.
 - Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización deberá terminar **aproximadamente tras 30 minutos** y, cuando haya concluido, aparecerá "COMPLETED".
- Pulse el botón de reposición.
 - Se realizará la actualización del firmware.
 - Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



• Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":

- Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

• Cuando aparezca el mensaje "BT ERROR" / "F/W UP --.", la actualización del firmware podría fallar. En este caso, compruebe lo siguiente

- Pulse el botón de reposición.
- Extraiga la memoria USB y vuelva a introducirla.
- Compruebe si su memoria USB posee una función de seguridad. En dicho caso, use la que no tenga función de seguridad.
- Su memoria USB podría estar averiada. Realice la actualización con otra memoria USB.
- El firmware no se ha descargado ni copiado con éxito en la memoria USB. Vuelva a llevar a cabo la descarga y la copia.

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización.** No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.