

Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
KDC-1030U, KDC-120UB, KDC-120UG, KDC-120UR, KDC-152R, KDC-MP172U, RDT-201, U330L, U330W	Ver. V105 o anterior → V106	te1713k.krm (1,90 MB)
KDC-120U, KDC-153UM, KDC-172Y, KDC-220UI	Ver. V105 o anterior → V106	te1701k.krm (1,90 MB)
KMM-104, KMM-104AY, KMM-104GY, KMM-104RY, KMM-122, KMM-204, U330MS	Ver. V105 o anterior → V106	ml1744k.krm (1,90 MB)
KMM-124	Ver. V105 o anterior → V106	ml1749e.krm (1,90 MB)
KDC-BT22, KDC-BT272U, KDC-BT520U, KDC-MP372BT, KMM-BT204, KMM-BT222U, KMM-BT240U, U330BT	Ver. V121 o anterior → V122	te1707k.krm (7,10 MB)
DPX-5100BT, DPX-M3100BT, DPX-U740BT, DPX303MBT, DPX503BT, DPX523BT, DPX540BT, DPX593BT, KDC-320UI, KDC-320UIM, KDC-BT32, KDC-BT340U, KDC-BT372U, KDC-MT620U, KDC-X302, KMM-304Y, KMM-BT304, KMM-BT322, KMM-BT322U, KMR-D372BT, KMR-M322BT, KMR-U371BT, U370BT	Ver. V129 o anterior → V130	te1706k.krm (7,10 MB)
DPX-7100DAB	Ver. V113 o anterior → V114	te1720e.krm (6,90 MB)
KMM-BT504DAB	Ver. V113 o anterior → V114	te1720e.krm (6,90 MB)
KDC-BT720DAB	Ver. V113 o anterior → V114	te1720e.krm (6,90 MB)
DPX793BH	Ver. V107 o anterior → V108	te1747k.krm (6,90 MB)
KMM-BT522HD	Ver. V107 o anterior → V108	te1747k.krm (6,90 MB)
KDC-BT572U, KDC-X502, KDC-X5200BT, KDC-X5200BTM, KMR-D772BT	Ver. V114 o anterior → V115	te1730.krm (6,90 MB)
KDC-X7200DAB	Ver. V107 o anterior → V108	te1736e.krm (6,90 MB)
KDC-BT772HD, KDC-X702	Ver. V108 o anterior → V109	te1734k.krm (6,90 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2** Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 3 minutos). Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 3** Compruebe que se ha actualizado el firmware.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. Premere la manopla [VOL] per accedere al modo delle funzioni. Se visualiza "FUNCTION"/"DISPLAY".
3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
Se mostrará la versión actual del firmware.

Procedimiento de Actualización del Firmware

1. Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
3. Premere la manopla [VOL] per accedere al modo delle funzioni. Se visualiza "FUNCTION"/"DISPLAY".
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
6. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
7. Pulse la rueda [VOL] de nuevo.
Se visualiza "FILE CHECK".
8. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 3 minutos** y, cuando haya concluido, aparecerá "COMPLETED".
9. El receptor se reinicia automáticamente.
Se realizará la actualización del firmware.
10. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



- **Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":**
 - Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
 - Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.
- **Si "WAIT" (Espere) es visualizado durante más de 5 minutos, la actualización del firmware podría fallar. En este caso, compruebe lo siguiente**
 - Extraiga la memoria USB y vuelva a introducirla.
 - Compruebe si su memoria USB posee una función de seguridad. En dicho caso, use la que no tenga función de seguridad.
 - Su memoria USB podría estar averiada. Realice la actualización con otra memoria USB.
 - El firmware no se ha descargado ni copiado con éxito en la memoria USB. Vuelva a llevar a cabo la descarga y la copia.

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- **No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización.** No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.