

# إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

## تدابير وقائية

- ٣. إدخال قائمة الإعداد  
اضغط على الزر [SETUP].
  - ٤. عرض شاشة معلومات البرنامج  
[Software Information].
  - ٥. يظهر إصدار البرنامج الثابت
- ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنه سبق مسح الإعدادات الموجودة على راديو الوسائط المتعددة/الملاحة. تأكيد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. احرص على أن يكون المحرك قيد التشغيل لتلافي شحن البطارية.
٦. تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو رز تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعدى إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.



## الخطوة ١: ما قبل بدء التشغيل

تحتاج إلى العناصر التالية:

- كمبيوتر شخصي مزود بامكانية بلوتوث أو محول ملحق USB لبلوتوث.
- أداة تحديث "أداة Parrot لتحديث البرنامج" قابلة للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركة (Kenwood).
- ملف تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث قابل للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركة (Kenwood).
- ملاحظة: من الممكن أن المحوّل الملحّق للبلوتوث جهاز USB للبلوتوث مستخدم لجميع الأغراض وليس بالضرورة أن يكون ذا علامة تجارية معينة.

١. تحميل "أداة Parrot لتحديث البرنامج"  
يرجى نسخ الرابط التالي ولصقه:  
<http://www.kenwood.com/bt/support/group/eng.html>

### اختر [Download].

يمكن تحميل "معالج Parrot لتنزيل البرنامج".

اختر [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.



النوصية الخاصة بالنظام:

تنطلب أداة Parrot لتنزيل البرنامج تشغيل 2 Windows XP, Service Package

٢. تحميل ملف تحديث البرنامج الثابت للبلوتوث  
اختر [Download].

اختر [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.

٣. تختلف ملفات التحديث حسب الطراز ارجع إلى > راديو الوسائط المتعددة/الملاحة الموصول< الموجودة في > الطرز المطلوبة< للطرز التي يلزم تحديثها.
٤. تأكيد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. احرص على أن يكون المحرك قيد التشغيل لتلافي شحن البطارية.
٥. لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو رز تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعدى إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.
- ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنه سبق مسح الإعدادات الموجودة على راديو الوسائط المتعددة/الملاحة. تأكيد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. كإعدادات "الهاتف المزدوجة" أو "إعدادات المستخدم" أو "علامات الصوت".

## مقدمة

- ٦. يصف هذا المستند الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بترقية البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 كي تتطابق مع هاتفك الخلوي.
- ٧. إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد تصبح وحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 غير قابلة للاستخدام بعد ذلك.
- ٨. تأكيد من قراءة الإجراءات والتدابير الوقائية التالية بعناية قبل إجراء تحديث البرنامج الثابت.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت للهاتف الخلوي

تأكد من أن توصيل طراز الهاتف الخلوي يرد في > قائمة طراز هاتف خلوي مدعوم<. في حالة تمكنت من استخدام هاتفك الخلوي بلا مشكلات في الوقت الحالي، فلست بحاجة إلى تحديث البرنامج الثابت.

## الطرز المطلوبة

يمكن استخدام برنامج التحديث هذا لتحديث البرنامج الثابت للطرز التالية.  
KCA-BT200

راديو الوسائط المتعددة/الملاحة الموصول

DDX5022, DDX5022Y, DDX5032, DDX5032M, DDX512, DDX52RY, DDX7032, DDX7032M, DDX712, DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX7120, DNX7220, DNX7320, KVT-50DVDR, KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVY, KVT-532DVD, KVT-532DVDM, DNX7320CN

## سير العمل

- تحقق من إصدار البرنامج الثابت وتوصيل طراز الهاتف الخلوي للتأكد من أنه يلزم تحديث برامج ثانية أم لا.
- قم بتنزيل ملف تحديث البرنامج الثابت وأداة التحديث. ثم قم بتنزيل أداة التحديث.
- ابدأ تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة لديك لإجراء عملية التحديث.
- قم بتشغيل أداة التحديث ثم انقل ملف التحديث.
- تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.



## التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. عرض شاشة اختبار المصدر  
اضغط على الزر [SRC].
٢. اختر وضع الاستعداد  
اضغط على الزر [STANDBY].



# إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

٥ فتح تحميل البرنامج الثابت للبلوتوث  
أضغط على الزر [Start].




أضغط على الزر [Yes].



يتم ظهور قيد الانتظار.

## الخطوة ٣: بدء تشغيل أداة تحديث البرنامج


يحتل أن يقع معالج Parrot لتحديث البرنامج في [All Programs] [Start] أسفل الزر [All Programs] يسار أسفل شاشة الكمبيوتر الشخصي لديك.

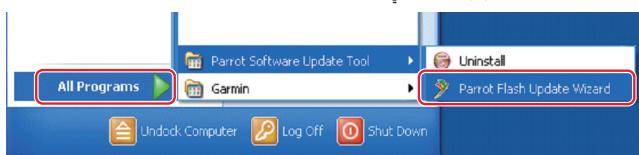

١ بدء تشغيل معالج Parrot للتحديث  
< [Parrot Software Update Tool] < [All Programs] < [Start]  
[Parrot Flash Update Wizard]

٢ اختيار ملف وفقاً لما تنص عليه الشاشة

.[Next]

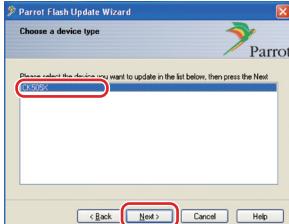


.[Next]



ملاحظة: سيكون CK5050 هو العنصر الوحيد. في حالة عدم ظهيره، قم بتنزيله.  
ثم اختر [Desktop] من القائمة المنسدلة.

٤-٤ اختر [Desktop] < CK5050\_ROMRAM\_RLS\_\*\*\*.plf  
[Open]

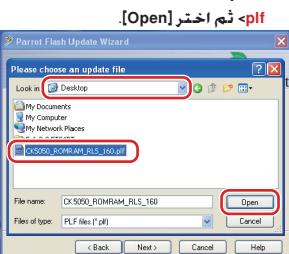


.[Next]



تحذير: تجنب الضغط على  
.Download Latest Version

ملاحظة: تشير العلامة \*\*\*\* الموجودة على  
اسم الملف إلى إصدار البرنامج الثابت.

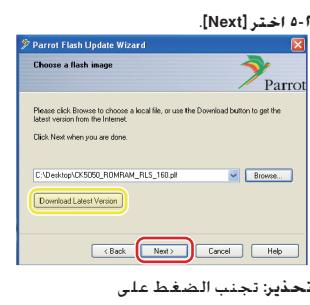

تحذير: تجنب الضغط على  
.Download Latest Version

٣ تثبيت معالج تحميل البرامج

٣-١ ستجد ملف 'BT-Updater.exe' . انقر

نقر مزدوجاً فوقه.



[BT\_Updater.exe]



.[Next]

.[Next]



.[Next]



.[Finish]

الخطوة ٤: ابدأ تشغيل راديو الوسائط المتعددة الملاحة لديك لإجراء عملية التحديث

١ عرض شاشة اختبار المصدر

أضغط على الزر [SRC]


٢ اختر وضع الاستعداد

أضغط على الزر [STANDBY]




٣ إدخال قائمة الإعداد

أضغط على الزر [SETUP]

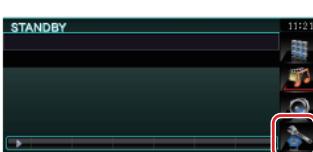


٤ عرض شاشة معلومات البرنامج

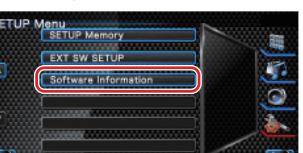

# إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

## ٨ نوافذ نجاح تحديث Flash

آخر [Finish] لإغلاق معالج Parrot لتحديث البرنامج

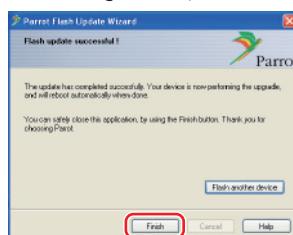

ملاحظة: قد تستغرق عملية التحديث على وحدة Kenwood لديك بضع دقائق إلى أن تكتمل حتى بعد إنهائك لعملية تحديث Flash.

- ٩ إتمام تثبيت البرنامج الثابت  
الخروج من تثبيت البرنامج الثابت  
للبلوتوث  
اضغط على الزر [Close].
- ١٠ إعادة تشغيل راديو الوسائط المتعددة/  
الملاحة  
خلال ٣٠ ثانية تقريرًا، يتم عرض "جار  
التحديث".  
ثم تتم إعادة تشغيل الراديو تلقائيًا.  
انتظر إلى أن تتم إعادة تشغيل الراديو نهائًيا  
حوالي ٧٠ ثانية.



تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "0000". لذا قم بتحديد رمز PIN مرة أخرى في "PIN" / "PIN" في القائمة "Code Edit".

- إذا ظلت "جار التحديث" مستمرة في الظهور حتى بعد مرور ٤ دقائق، فيرجى اتخاذ الخطوات التالية.
١. قم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل.
  ٢. انتظر لمدة تزيد عن ٢٠ ثانية.
  ٣. قم بتشغيل مفتاح التشغيل.
  ٤. انتظر لمدة تزيد عن ٩٠ ثانية.
  ٥. تحقق من أنه قد تم تثبيت البرنامج الثابت.

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "1234". لذا قم بتحديد رمز PIN مرة أخرى في "PIN" / "PIN" في القائمة "Code Edit".


## الخطوة ٤: التتحقق من إصدار البرنامج الثابت للبلوتوث

تحقق من أنه تم تثبيت إصدار البرنامج الثابت في وحدة Kenwood بنجاح.  
راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> في (الصفحة ١).

تنضم وحدة Kenwood لديك الآن إصدار البرنامج الثابت المطلوب.

## ٣ اختار طريقة التحديث

قم بختيار الخيار "توصيل البلوتوث". ثم اختر [Next].

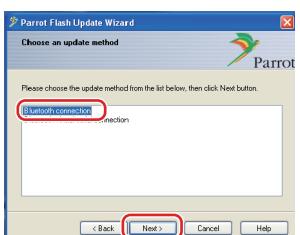

إذا كان الكمبيوتر الشخصي لديك يتوافق مع البلوتوث أو لديك ملحق محوّل بلوتوث يتصل قابسه بالكمبيوتر فسيتم عرض الشاشة التي على اليسار.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض هذه الشاشة، فعليك مراجعة قسم "إصلاح الأعطال" الوارد في الصفحة ٤.

## ٤ البحث عن منتجات الصوتيات الخاصة بشركة Kenwood المطلوب تديثها

٤-١ اختر [Next] لعرض قائمة




٤-٢ البحث عن منتجات الصوتيات الخاصة بشركة Kenwood المطلوب تديثها



## ٥ إنشاء توصيل البلوتوث

بعد اختيار الزر [Next] سيتم عرض الشاشة الموضحة على اليسار.

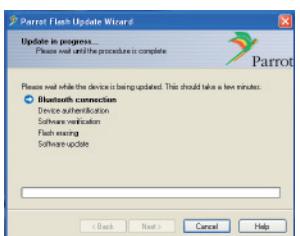

انقر فوق رسالة المبنية التي يتم عرضها أسفل يمين شاشة الكمبيوتر الشخصي.  
تأكد من انقر فوق جزء الرسالة: لا تغلقها.




## ٦ إدخال مفتاح المرور (PIN)

سيتم عرض شاشة المطالبة تلقائيًا على الكمبيوتر الشخصي لإدخال مفتاح المرور.

ملاحظة: ١- هذا هو ذاته الذي استخدمته في مزاولة هاتفك الخلوي مع راديو الوسائط المتعددة/الملاحة لديك. في حالة عدم إنشاء PIN شخصي، يمكنك استخدام الأفتراضي.


الافتراضي = "0000" أو "1234".  
ملاحظة: ٢- إذا حدث خطأ بعد إدخال PIN، فتحقق منه في شاشة قائمة البلوتوث.

ملاحظة: راجع إرشادات إصلاح الأعطال.

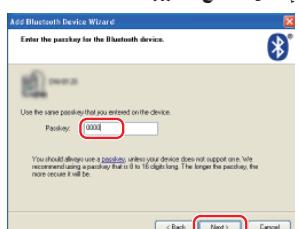

ملاحظة: ستستغرق عملية التحديث هذه فترة تتراوح بين ١ - ٣ دقائق.  
تجنب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة خلال إجراء التحديث.

## ٧ تحديث نافذة التقدم

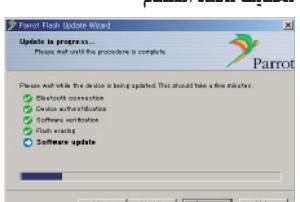

يتم عرض "جار التحديث" على راديو الوسائط المتعددة/الملاحة.

# إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث


## إرشادات إصلاح الأعطال

### أخطاء التوصيل


إذا لم يتم توصيل قابس ملحق محول البلوتوث. فسيتم عرض الشاشة التي على اليسار. تأكيد من أنه تم توصيل قابس ملحق المحول وأنه يعمل بشكل سليم.

في حالة اختبار "الوصيل التسلسلي الظاهري للبلوتوث" عن غير قصد. في القسم "اختبار طريقة التحديث". فسيتم عرض هذه الشاشة. اضغط على الزر [Back].

(راجع «اختبار طريقة التحديث» الواردة في الصفحة رقم ٣).

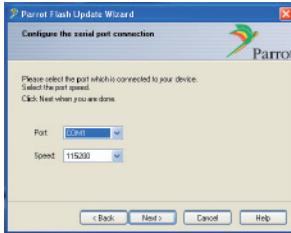

### خطأ في مفتاح المرور (PIN)

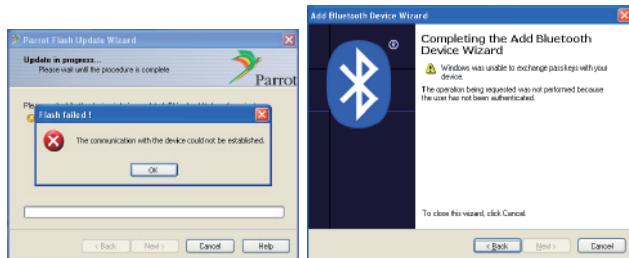

في حالة إدخال مفتاح مرور (PIN) خاطئ، أو الانتظار لفترة طويلة قبل إدخاله. يتم عرض خطأ في الاتصال.

اضغط على الزر [OK] الموجود على "رسالة الخطأ". ثم اضغط على الأزرار [Back] الموجودة على "إضافة معالج جهاز بلوتوث". ثم على الشاشة "معالج Parrot" لتحديث Flash. وهكذا كرر الإجراءات ذاتها. (انظر الموضع [«إدخال مفتاح المرور \(PIN\)](#)» الوارد في صفحة ٣).

### خطأ في توصيل الملوتوث

إذا كان لديك بالفعل ٥ أجهزة مقتربة بمنتج صوتيات Kenwood. فلن تتمكن من التوصيل عبر الملوتوث من الكمبيوتر الشخصي. يرجي إلغاء أحد الأجهزة من قائمة أجهزة الملوتوث المزدوجة على وحدة Kenwood.

### فشل توصيل الهاتف

إذا لم تتمكن من توصيل هاتفك بمنتج Kenwood بعد تحديث البرنامج الثابت. فقم بإلغاء وحدة Kenwood الموجودة في قائمة هاتف الملوتوث ثم أجر عملية المزدوجة مرة أخرى. (راجع دليل التشغيل الخاص بالجهة المصنعة للهواتف الخلوية).