

إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث



- ٤ عرض نافذة إعداد وظيفة التحدث الحر
[Set Up].
اضغط على الزر [Set Up].



- ٥ يعرض نافذة اختيار الهاتف.
اضغط على الزر [Select].



- ٦ يظهر إصدار البرنامج الثابت

الخطوة ١: ما قبل بدء التشغيل

تحتاج إلى العناصر التالية:

- كمبيوتر شخصي مزود بامكانية بلوتوث أو محول ملحق USB لبلوتوث.
- أداة تحديث "أداة Parrot لتحديث البرنامج" قابلة للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركة (Kenwood).
- ملف تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث (قابل للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركه (Kenwood)).
- ملاحظة: من الممكن أن المحول الملحقي للبلوتوث جهاز USB للبلوتوث مستخدم لجميع الأغراض وليس بالضرورة أن يكون ذا علامة تجارية معينة.

١ تحميل "أداة Parrot لتحديث البرنامج"
يرجى نسخ الرابط التالي ولصقه:
<http://www.kenwood.com/bt/support/groupG/eng.html>

اختر [Download]

يمكن تنزيل "معالج Parrot لتنزيل البرنامج".

اختر [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.



النوصية الخاصة بالنظام:

تتطلب أداة Parrot لتحديث البرنامج تشغيل 2 Windows XP Service Package

٢ تحميل ملف تحديث البرنامج الثابت لبلوتوث
[Download]

اختر [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.

- ٣ عرض نافذة التحكم بالتحديث الحر
[TEL]/[SRC].

- تدابير وقائية**
- تختلف ملفات التحديث حسب الطراز ارجع إلى >راديو الوسائط المتعددة/الملاحة الموصول< الموجودة في >الطرز المطلوبة< للطرز التي يلزم تحديثها.
 - تأكد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. احرص على أن يكون المحرك قيد التشغيل لتلافي نفاد شحن البطارية.
 - لتقوم بإيقاف تشغيل المحرك أو رز تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعدد إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنه سيتم مسح الإعدادات الموجودة على راديو الوسائط المتعددة/الملاحة حتى يستكمل التحديث. كإعدادات "الهاتف المزدوجة" أو "إعدادات المستخدم" أو "علامات الصوت".

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بترقية البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 كي تتطابق مع هاتفك الخلوي.
- إذا حدث خطأ أثناء تغيير البرنامج الثابت، فقد تصبح وحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 غير قابلة للاستخدام بعد ذلك.
- تأكد من قراءة الإجراءات والتدابير الوقائية التالية بعناية قبل إجراء تغيير البرنامج الثابت.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت للهاتف الخلوي

تأكد من أن توصيل طراز الهاتف الخلوي يرد في >فائق طراز هاتفك الخلوي مدعوم<. في حالة تمكنت من استخدام هاتفك الخلوي بلا مشكلات في الوقت الحالي، فلست بحاجة إلى تحديث البرنامج الثابت.

الطرز المطلوبة:

يمكن استخدام برنامج التحديث هذا لتحديث البرنامج الثابت للطرز التالية.
KCA-BT200

Radio WSA-1000
راديو الوسائط المتعددة/الملاحة الموصول
DDX6019, DDX6029, DDX6039, DDX7019, DDX7029, DDX7039, DDX7039M, DDX8019, DDX8029, DDX8039, DNX7100, DNX710EX, DNX7200, KOS-V1000, KOS-V500, KVT-719DVD, KVT-729DVD, KVT-739DVD, KVT-819DVD, KVT-829DVD, KVT-839DVD

سير العمل

- تحقق من إصدار البرنامج الثابت وتوصيل طراز الهاتف الخلوي للتأكد من أنه يلزم تحديث برمج ثانية أم لا.
قم بتنزيل ملف تحديث البرنامج الثابت وأداة التحديث. ثم قم بتنزيل أداة التحديث.
ابدأ تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة لديك لإجراء عملية التحديث.
قم بتشغيل أداة التحديث ثم انقل ملف التحديث.
تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.



التحقق من إصدار البرنامج الثابت

- إظهار نافذة التحكم
اضغط على الزر [SRC].
- إظهار نافذة التحكم
[SELECT]/[Direct SRC].
- اضغط على زر [SRC].



- ٣ عرض نافذة التحكم بالتحديث الحر
[TEL]/[SRC].



إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

- ٥ يعرض نافذة اختبار الهاتف.
[Select]




- ٦ فتح تحديث البرنامج الثابت للبلوتوث
[BT200 FW]



يتم ظهور "قيد الانتظار".

الخطوة ٣: بدء تشغيل أداة تحديث البرنامج

- يحتل أن يقع معالج Parrot لتحديث البرنامج في [All Programs] أسفل الزر [Start] يسار
أسفل شاشة الكمبيوتر الشخصي لديك.

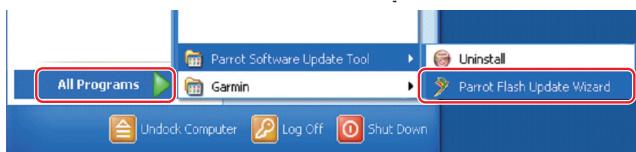

- ١ بدء تشغيل معالج Parrot للتحديث
[Parrot Flash Update] < [Parrot Software Update Tool] < [All Programs] < [Start] .[Wizard]

- ٢ اختيار ملف وفلاش لما تنص عليه الشاشة


[Next]

[Next]




- ملاحظة: سيكون CK505X هو العنصر الوحيد. في حالة عدم تطليمه، قم بتنظيمه.
ثم اختر [Next].

- ٤ اختر [Desktop] من القائمة المنسدلة.
CK5050_ROMRAM_RLS_***.plf ثم اختر [Open]

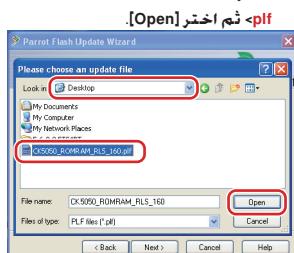

- تحذير: تجنب الضغط على [Download Latest Version]

- ملاحظة: تشير العلامة *** الموجودة على
اسم الملف إلى إصدار البرنامج الثابت.

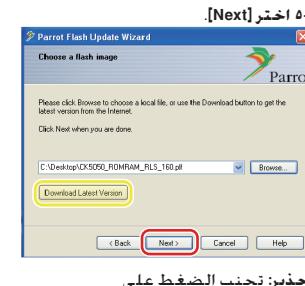

- تحذير: تجنب الضغط على [Download Latest Version]


- ٣ تثبيت معالج تحديث البرنامج
٤-٣ ستجد ملف "BT-Updater.exe" . انقر
نقرًا مزدوجًا فوقه.



[BT_Updater.exe]

[Next]

[Next]

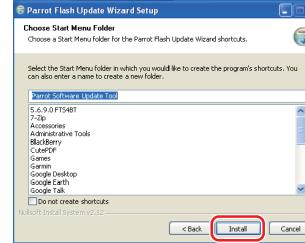

[Next]



[Finish]


الخطوة ٤: ابدأ تشغيل راديو الوسائط المتعددة الملاحة لديك لإجراء عملية التحديث

- ١ إظهار نافذة التحكم
اضغط على زر [SRC]

- ٢ عرض شاشة اختبار المصدر
اضغط على زر [SELECT]/[Direct SRC]



- ٣ لعرض نافذة التحكم بالتحدد الحر
اضغط على زر [TEL]/[TEL]

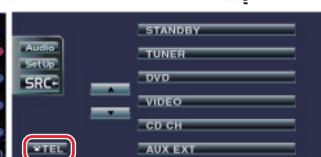


- ٤ عرض نافذة إعداد وظيفة التحدد الحر
اضغط على الزر [Set Up]



إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

٣ اختر طريقة التحديث

قم بتنظيل الخيار "توصيل البلوتوث" ثم اختر [Next].

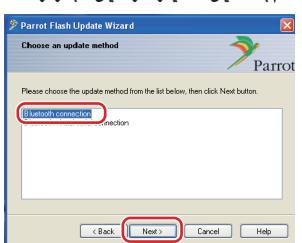

إذا كان الكمبيوتر الشخصي لديك متصل بلوتوث فسيتم عرض الشاشة التي على الميسار.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض هذه الشاشة، فعليك مراجعة قسم "إصلاح الأعطال" الوارد في الصفحة ٤.

تحذير: تجنب اختيار الخيار "توصيل التسلسل المرئي للبلوتوث".


٤ البحث عن منتجات الصوت الخاصة بشركة Kenwood المطلوب تحميلها.

٤-١ اختر [KCA-BT200] ثم اختر [Search Devices] لعرض قائمة بجهاز ذي بلوتوث ممكن.



بعد اختيار الزر [Next] سيتم عرض الشاشة الموضحة على الميسار.

انقر فوق الرسالة المبنية التي يتم عرضها أسفلاً يمين شاشة الكمبيوتر الشخصي. تأكد من انقر فوق جزء الرسالة: لا تغلقها.

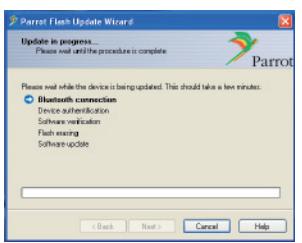


٥ إنشاء توصيل البلوتوث



سيتم عرض شاشة المطالبة للاقناع على الكمبيوتر الشخصي لإدخال مفتاح المرور. ملاحظة: هذا هو PIN ذاته الذي استخدمته في مزاوجة هاتفك الخلوي مع راديو الوسائل المتعددة/الملاحة لديك. في حالة عدم إنشاء PIN شخصي، يمكنك استخدام الأفتراضي. الإعداد الأفتراضي = "0000" أو "1234". ملاحظة: راجع إرشادات إصلاح الأعطال.


ملاحظة: ستستغرق عملية التحديث هذه فترة تتراوح بين ٢ - ٣ دقائق. تجنب فصل القبار الكهربائي عن الوحدة خلال إجراء التحديث.

٧ تحديد نافذة التقدم

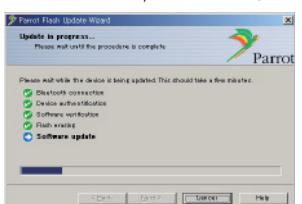

يتم عرض "جار التحديث" على راديو الوسائل المتعددة/الملاحة.

٨ نافذة نجاح تحديث Flash
اختر [Finish] لإغلاق معالج Parrot لتحديث البرنامج.

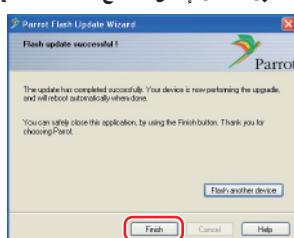

ملاحظة: قد تستغرق عملية التحديث على وحدة Kenwood لديك بضع دقائق إلى أن تكتمل حتى بعد إنهائك لعملية تحديث Flash.

٩ الخروج من تحديث البرنامج الثابت للبلوتوث
اضغط على زر الرجوع



اضغط على زر الرجوع



يكتمل تحديث البرنامج الثابت عندما تختفي رسالة "Now Downloading" (جار التنزيل الآن). (تستغرق هذه العملية حوالي ٩٠ ثانية).

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "0000".

إذا ظلت رسالة "Now Downloading" (جار التنزيل الآن) معروضة حتى بعد مرور ٤ دقائق، فالرجاء تنفيذ الخطوات التالية.

١. قم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل.
٢. انتظر لمدة تزيد عن ٢٠ ثانية.
٣. قم بتشغيل مفتاح التشغيل.
٤. انتظر لمدة تزيد عن ٩٠ ثانية.
٥. تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "1234".

الخطوة: التحقق من إصدار البرنامج الثابت للبلوتوث

تحقق من أنه قد تم تحديث إصدار البرنامج الثابت في وحدة Kenwood بنجاح. راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> في (الصفحة ١).


تنضم وحدة Kenwood لديك الآن إصدار البرنامج الثابت المطلوب.

إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

إرشادات إصلاح الأعطال

أخطاء التوصيل


إذا لم يتم توصيل قابس ملحق محول البلوتوث.
فسيتم عرض الشاشة التي على اليسار.
تأكد من أنه تم توصيل قابس ملحق المحول
وأنه يعمل بشكل سليم.

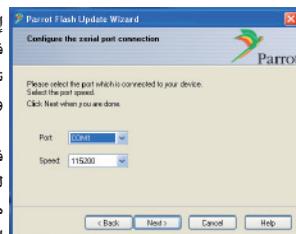

في حالة اختيار "الوصلات串行" في الشاشة التي على اليسار.
للبلوتوث عن غير قصد، في القسم "اختبار
طريقة التحديث". فسيتم عرض هذه الشاشة.

اضغط على الزر [Back].
(راجع «اختبار طريقة التحديث» الواردة في
الصفحة رقم ٣).

خطأ في مفتاح المرور (PIN)

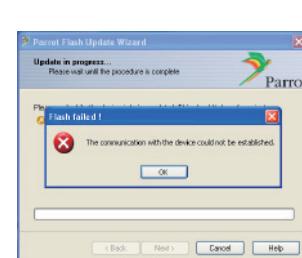

في حالة إدخال مفتاح مرور (PIN) خاطئ، أو الانتظار لفترة طويلة قبل إدخاله. يتم عرض خطأ في الاتصال.

اضغط على الزر [OK] الموجود على رسالة الخطأ. ثم اضغط على الأزرار [Back] الموجودة على "إضافة معالج جهاز بلوتوث". ثم على الشاشة "معالج Parrot" لتحديث Flash. وهكذا كرر الإجراءات ذاتها. (انظر الموضع [«إدخال مفتاح المرور \(PIN\)](#) الوارد في صفحة ٣).

خطأ في توصيل المبلوتوث

إذا كان لديك بالفعل ٥ أجهزة مقتربة بمنتج صوتيات Kenwood. فلن تتمكن من التوصيل عبر المبلوتوث من الكمبيوتر الشخصي.
يرجى إلغاء أحد الأجهزة من قائمة أجهزة المبلوتوث المزدوجة الموجودة على وحدة Kenwood.

فشل توصيل الهاتف

إذا لم تتمكن من توصيل هاتفك بمنتج Kenwood بعد تحديث البرنامج الثابت. فقم بإلغاء وحدة Kenwood الموجودة في قائمة هاتف المبلوتوث ثم أجر عملية المزاوجة مرة أخرى. (راجع دليل التشغيل الخاص بالجهة المصنعة للهواتف الخلوية).