

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو 2008 NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو 2008 NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032, DDX5032M
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD,
KVT-532DVDM

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 1.3.1 أو ما قبله


للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 1.3.1 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Ver. 1.4.0".

إنشاء أسطوانة تحديث البرنامج


1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. قم بحرق الملف المفكوك على أسطوانة.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

1. اضغط على الأيقونة [Setup] لعرض نافذة قائمة الإعداد.

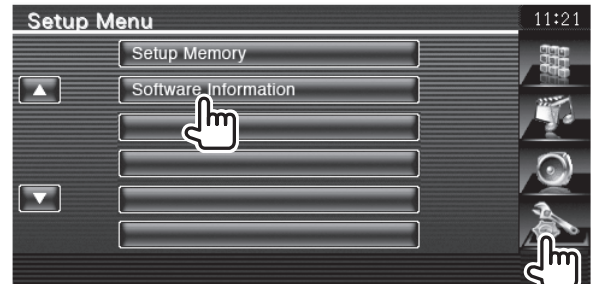

2. اضغط على [Software Information] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

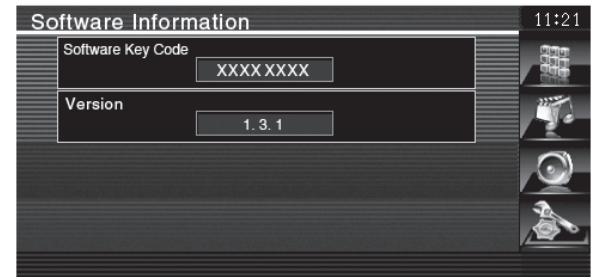

3. تحقق من الإصدار.

تحديث البرنامج

1. أدخل أسطوانة تحديث البرنامج في منفذ الأسطوانات.
2. يبدأ التحديث أوتوماتيكياً.
3. يتم إخراج الأسطوانة وبذلك يكون التحديث قد تم. يستغرق التحديث حوالي 5 دقائق. إذا ظل البيان "Reading" معروضاً حتى بعد مرور حوالي 5 دقائق، فقم بتنزيل التحديثات مرة أخرى واتبع خطوات التحديث.

الاحتياطات

- استخدم أسطوانة كميديا للتحديث. وينصح باستخدام أسطوانات CD-R/RW أو DVD-R/RW.
- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر (مثل وسيط تخزين USB).
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. وانترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA.