

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032, DDX5032M
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD,
KVT-532DVDM

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 1.3.1 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 1.3.1 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.


Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. 1.4.0".

Создание диска обновления программы


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Запишите разархивированный файл на дисковый носитель.

Проверка версии программы

1. Нажмите значок [Setup], чтобы отобразить на экране Меню настройки.

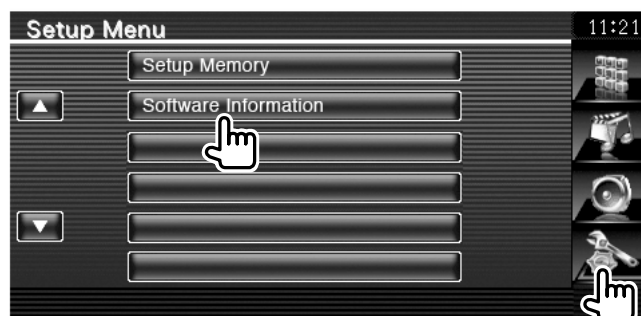

2. Нажмите [Software Information], и на дисплее появится экран Программной информации.

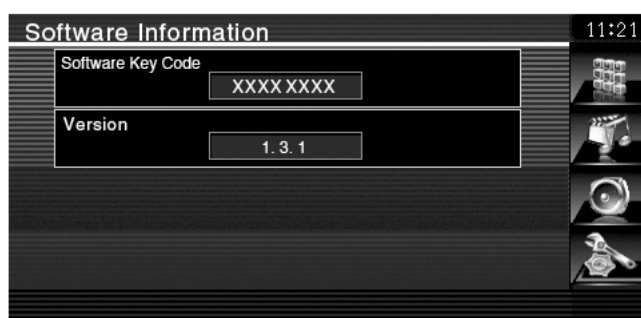

3. Проверьте версию.

Обновление программы

1. Вставьте диск обновления программы в дисковод.
2. Обновление запускается автоматически.
3. После завершения обновления происходит автоматическая выгрузка диска.

Процесс обновления занимает около 5 минут. Если через 5 минут на дисплее не исчезнет сообщение "Reading", снова скачайте программу обновления и повторите описанные процедуры.

Меры предосторожности

- Для записи программы обновления рекомендуется использовать диски CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Невозможно выполнить обновление с помощью USB-устройств.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.