

# Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2008

## Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2008.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2008 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

## Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032\*, DDX5032M  
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT  
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD\*,  
KVT-532DVDM

\* DivX is uitsluitend beschikbaar voor Aziatische modellen

## Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 1.5.1 of ouder


Om de firmwareversie te controleren van Ver 1.5.1 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie. Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "Ver. 2.40".

## Creëren van de disk om het programma bij te werken


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloadde bestand uit.
3. Brand het uitgepakte bestand op een disk.

## De firmwareversie controleren

1. Druk op [Setup] om het instelmenu weer te geven.

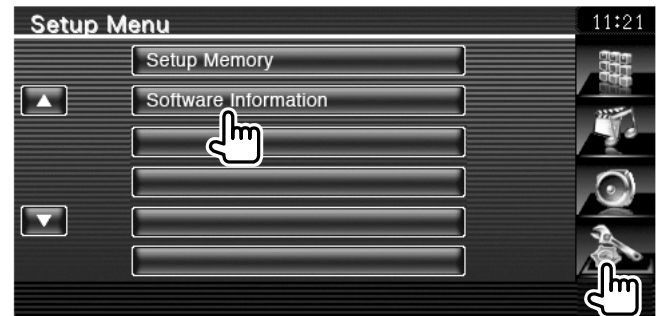

2. Druk op [Software Information] om het software-informatiescherm weer te geven.

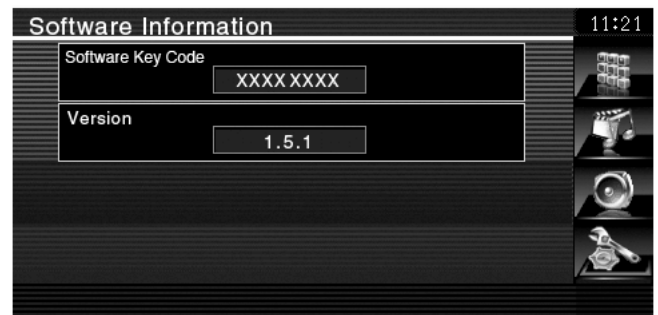

3. Controleer de versie.

## Het programma bijwerken

1. Plaats de disk om het programma bij te werken in de disksleuf.
2. Het bijwerken start automatisch.
3. De disk wordt uitgeworpen en het bijwerken is voltooid.

Het uitvoeren van de update duurt ongeveer 5 minuten.

Wanneer de display blijft staan op "Reading" na 5 minuten, download u de updates opnieuw en voert u de procedure opnieuw uit.

## Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik het diskmedium als het updatemedium. CD-R/RW of DVD-R/RW wordt aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia (USB-geheugen).
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.