

# 2013 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2013导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误, 2013导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。

## 适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNX7230DAB    DNX5230DAB    DNX4230DAB    DNX4330DAB

## 适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级:

Ver 120/11.0.2 或更早

请确认固件版本应为Ver.120/11.0.2或者更早。关于确认固件版本的方法, 请参照下列“查阅固件版本”。

通过执行本升级程序, 固件版本将升级为“V121/11.0.2”。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

### 1. 从网站下载升级程序。

对于USB存储器-1

2. 将下载的文件 (“DAB\_V121.zip”) 解压缩。
3. 将解压后的文件 (13\_dab\_module\_V121.bin) 复制到 **USB存储器-1**的最高层级。

对于USB存储器-2

4. 将下载的文件 (“DAB\_C11.0.2.zip”) 解压缩。
5. 将解压后的文件 (“13\_dab\_cayman1\_16.bin” 和 “13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin”) 复制到 **USB存储器-2**的最高层级。

### 重要信息


- 请准备两个USB存储器。如果您仅能准备一个USB存储器, 请复制第1份文件并升级固件。然后对第2份文件重复执行相同程序。如果您将两份文件复制到同一个USB存储器中, 则可能会导致错误及升级失败。如果出现错误信息, 请从USB存储器-1中删除 “13\_dab\_cayman1\_16.bin” 和 “13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin” 文件, 然后升级固件。




- 建议使用USB存储器作为升级媒介。
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内, 升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称, 则无法进行升级。

## 查阅固件版本


1. 请按 [Menu] (菜单)。按下 [SET-UP (设置)] 图标显示 Setup Menu (设置选单) 画面。

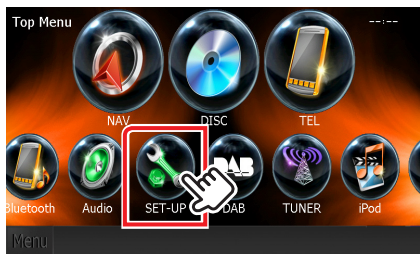

2. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

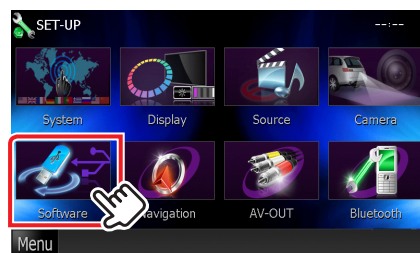


3. 确认版本。

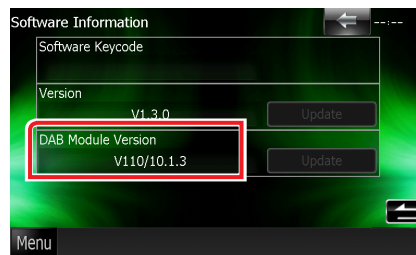

## 升级固件

1. 连接 **USB存储器-1**。
2. 当播放音频文件或显示 “No Media File” (无媒体文件) 时, 按 [Menu] (菜单) 按钮, 并选择 “STANDBY” (待机状态)。
3. 按 [SETUP] (设置) 图标, 显示设置菜单画面。
4. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
5. 按 [Update] (升级) 开始升级。(USB存储器-1: 大约需要2分钟, USB存储器-2: 大约需要10分钟)

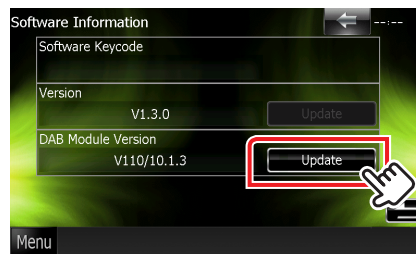

**小心:** 画面可能出现数秒钟的空白。在升级过程中, 不得拔出USB存储器或切断本机电源。

6. 一旦显示 “Update completed” (升级完成) 画面, 请拔出USB存储器。
7. 按下并按住 <MENU> (菜单) 以关闭电源。
8. 请按 <MENU> (菜单)。
9. 连接 **USB存储器-2**, 并且重复步骤2至8。
10. 参照 “查阅固件版本”, 确认固件版本是否升级。如果显示 “V121/11.0.2”, 则固件版本升级成功。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在升级之前, 请务必在安全地点停车。不要关闭发动机, 防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级操作时, 不得关闭发动机或切断导航/多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成, 并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。