

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013 может выйти из строя. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNN9230DAB

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 120/11.0.2 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 120/11.0.2 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "V121/11.0.2".

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.

Для модуля памяти USB-1

- Распакуйте загруженный файл ("DAB_V121.zip").
- Скопируйте распакованный файл (13_dab_module_V121.bin) в верхний иерархический уровень на **модуле памяти USB-1**.

Для модуля памяти USB-2

- Распакуйте загруженный файл ("DAB_C11.0.2.zip").
- Скопируйте распакованный файл ("13_dab_cayman1_16.bin" и "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") в верхний иерархический уровень на **модуле памяти USB-2**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Подготовьте два модуля памяти USB. Если можете подготовить только один модуль памяти USB, скопируйте 1-й файл и обновите микропрограммное обеспечение. А затем повторите данную процедуру для 2-го файла. Если скопируете 2 файла на один модуль памяти USB, это может привести к ошибке и сбою обновления.

Если появится сообщение об ошибке, удалите файл "13_dab_cayman1_16.bin" и "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" с модуля памяти USB-1 и затем обновите микропрограммное обеспечение.




- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы


- Нажмите [].




- Нажмите значок [SETUP], чтобы отобразить на экране Меню настройки.



- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.

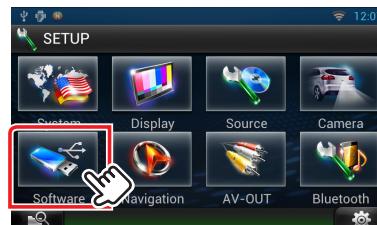


- Проверьте версию.

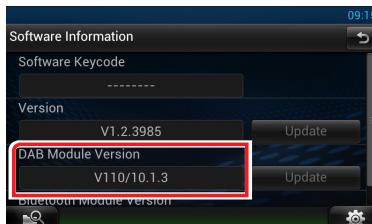

Обновление программы

- Подключите **модуль памяти USB-1**.
- Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается "No Media File" (Нет файла мультимедиа), дважды нажмите кнопку <HOME>. Нажмите []. Нажмите [STANDBY].
- Нажмите [].
- Нажмите значок [SETUP (НАСТ.)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.
- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
- Нажмите [Update] (Обновление), чтобы начать обновление. (Модуль памяти USB-1: требуется около 2 минут, модуль памяти USB-2: требуется около 10 минут)

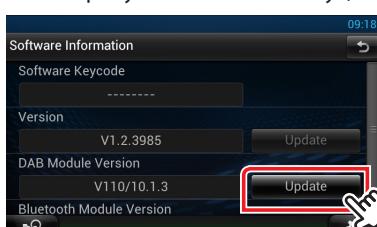

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- После отображения экрана "Update Completed" (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB и перезапустите устройство.
 - Нажмите и удерживайте нажатой <HOME>, чтобы отключить питание.
 - Нажмите кнопку <HOME>.
 - Подключите **модуль памяти USB-2** и повторите шаги 2–8.
 - Обратитесь к разделу "Проверка версии микропрограммы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.
- Когда отобразится "V121/11.0.2", обновление версии микропрограммного обеспечения успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Перед обновлением программы припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Для предотвращения разрядки аккумулятора оставьте двигатель включенным.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.