

2014 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2014导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误, 2014导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

| 适用机型 | 适用固件版本 → 升级的版本 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB | Ver 1.7.0 或更早 → 1.8.0 |
| DNR8025BT | Ver 1.6.0 或更早 → 1.7.0 |
| DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM | 版本1.x.x → 1.7.0 版本2.x.x → 2.6.0 |
| DNR8035BT, DNR8035BTM | 版本1.x.x → 1.7.0 版本2.x.x → 2.6.0 |



- 关于固件版本的检查方法, 请参照“查阅固件版本”。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压缩下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中, 然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内, 升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称, 则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下 []。




2. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。





3. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。




4. 确认版本。

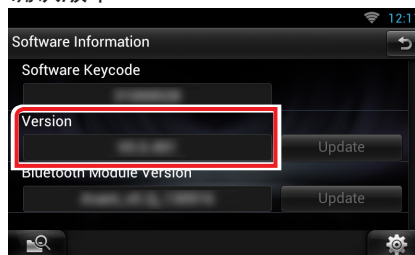

对程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“**No Media File**”(无媒体文件), 按下两次[HOME]按钮。触按信号源起动车面上的 []。按下 [STANDBY]。
3. 按下 []。
4. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。
5. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
6. 按下[Update (升级)]开始升级。(大约需要15分钟。)

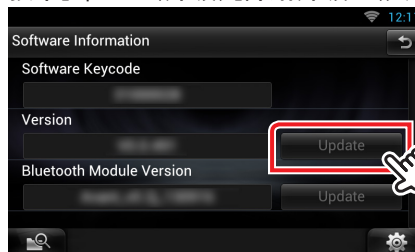

小心: 画面可能出现数秒种的空白。
在升级过程中, 不得拔出USB存储器或切断本机电源。

7. 系统重新启动和软件升级画面
8. 显示“**Update completed**”(升级完成) 画面后, 拔出USB存储器, 然后重新启动本机。
9. 参照“查阅固件版本”, 确认固件版本是否升级。
如果显示“**Version 1.8.0**” / “**Version 1.7.0**” / “**Version 2.6.0**”, 固件升级成功完成。



当[Update] (升级)未激活时。

- 下载的升级程序版本可能不正确。
请重新在下载网站核对适用固件版本, 下载对应的升级程序, 制作升级媒体。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在升级之前, 请务必在安全地点停车。不要关闭发动机, 防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级操作时, 不得关闭发动机或切断导航/多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成, 并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。