

# 2009 내비게이션/멀티미디어 리시버 펌웨어 업데이트 가이드

## 소개

- 이 문서는 2009 내비게이션/멀티미디어 리시버 펌웨어 업그레이드를 위한 절차와 주의사항을 설명합니다.
- 펌웨어를 업데이트하는 동안 오류가 발생하면 2009 내비게이션/멀티미디어 리시버를 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 펌웨어를 업데이트하기 전에 다음 절차와 주의사항을 자세히 읽으십시오.

## 해당 모델

이 업데이터는 다음 모델의 펌웨어를 업데이트하는데 사용됩니다.

모델 그룹 B		모델 그룹 C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

## 해당 펌웨어

기기는 이 업데이터를 실행하여 다음 버전으로 업그레이드됩니다.

모델 그룹 B : Ver. 1.9.0


모델 그룹 C : Ver. 1.9.0

기기의 버전이 위 버전보다 이전 버전이면 업데이트 절차를 실행합니다.

펌웨어 버전을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 <펌웨어 버전 확인하기>를 참조하십시오.

## 펌웨어 버전 확인하기

[] > [] > [Information](정보) > [Software](소프트웨어)를 누릅니다.

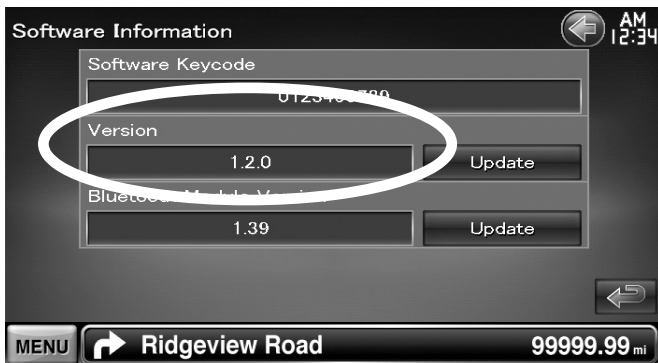


## 프로그램 업데이트 디스크 만들기

1. 웹 사이트에서 업데이트를 다운로드합니다.
2. 다운로드한 파일의 압축을 풉니다.
3. 압축을 푼 파일을 디스크 미디어에 굽습니다.


## 프로그램 업데이트

1. 프로그램 업데이트 디스크를 디스크 슬롯에 넣습니다.
2. 대기 소스를 선택합니다.  
전면 패널에서 [] 버튼을 누르고 소스 선택 화면에서 [ STANDBY](대기)를 누릅니다.  
· 소스 선택 화면에 [ STANDBY](대기)가 표시되어 있지 않으면 [] 또는 []를 눌러 표시합니다.
3. 소프트웨어 정보 화면을 표시하고 업데이트를 시작합니다.  
[] > [] > [Information](정보) > [Software](소프트웨어)를 누릅니다.

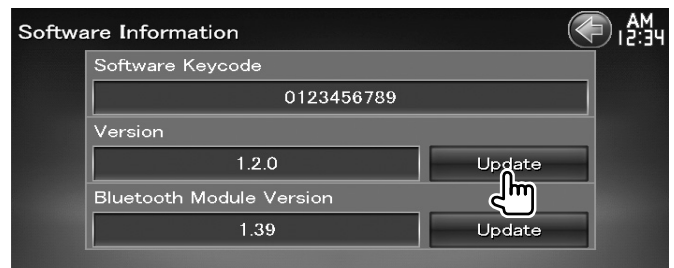

· 업데이트를 완료하려면 25분 정도 걸립니다.

## 4. 업데이트를 완료합니다.

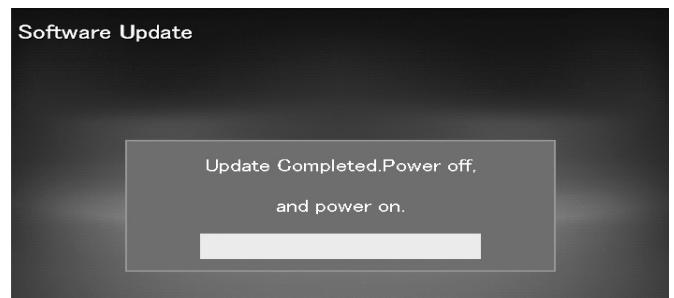

· 위 화면이 표시된 후 전면 패널에서 [] 버튼을 1초 이상 눌러 전원을 끄고 이 버튼을 다시 눌러 전원을 다시 켜줍니다.

## 5. 전면 패널에서 [] 버튼을 눌러 업데이트 디스크를 꺼냅니다.

## 주의사항

- 디스크 미디어를 업데이트 미디어로 사용하십시오. CD-R/RW 또는 DVD-R/RW가 권장됩니다.
- 다른 미디어(USB 메모리 장치)를 사용하여 업데이트를 수행할 수 없습니다.
- 업데이트하기 전에 차량을 안전한 장소에 주차하십시오. 배터리가 소모되는 것을 방지하기 위해 엔진을 가동 상태로 유지하십시오.
- 업데이트하는 동안 엔진 또는 내비게이션/멀티미디어 리시버 전원을 끄지 마십시오. 업데이트를 올바르게 수행할 수 없으며 내비게이션/멀티미디어 리시버를 사용할 수 없게 될 수도 있습니다.