

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032\*, DDX5032M  
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT  
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD\*,  
KVT-532DVDM

\* Функция DivX доступна только в моделях, предназначенных для азиатского рынка

## Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 3.1.0 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 3.1.0 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.


Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. 3.2.0".

## Создание диска обновления программы


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Запишите разархивированный файл на дисковый носитель.

## Проверка версии программы

1. Нажмите значок [Setup], чтобы отобразить на экране Меню настройки.

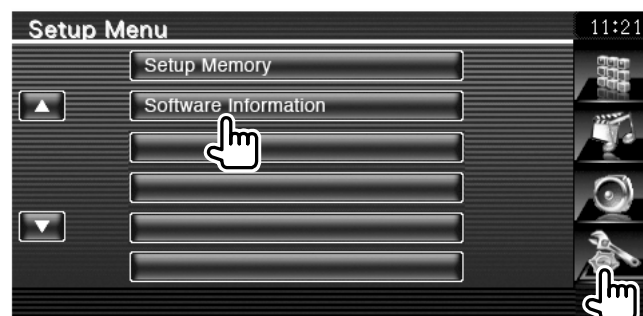

2. Нажмите [Software Information], и на дисплее появится экран Программной информации.

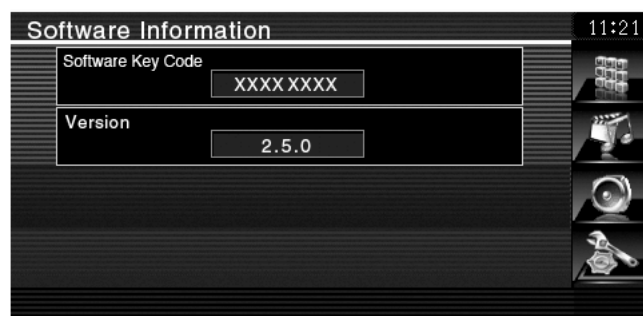

3. Проверьте версию.

## Обновление программы

1. Вставьте диск обновления программы в дисковод.
2. Обновление запускается автоматически.
3. После завершения обновления происходит автоматическая выгрузка диска.

Процесс обновления занимает около 5 минут. Если через 5 минут на дисплее не исчезнет сообщение "Reading", снова скачайте программу обновления и повторите описанные процедуры.

## Меры предосторожности

- Для записи программы обновления рекомендуется использовать диски CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Невозможно выполнить обновление с помощью USB-устройств.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.