

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2013

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2013.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2013 onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

DNN9230DAB

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 120/11.0.2 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 120/11.0.2 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.

Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "V120/11.0.2".

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.

Voor USB-geheugen-1

2. Pak het gedownloadde bestand uit („DAB_V121.zip“).
3. Kopieer het uitgepakte bestand (13_dab_module_V121.bin) naar de top van de hiërarchie in USB-geheugen-1.

Voor USB-geheugen-2

4. Pak het gedownloadde bestand uit („DAB_C11.0.2.zip“).
5. Kopieer het uitgepakte bestand („13_dab_cayman1_16.bin" en „13_dab_cayman2_11_0_2.bin“) naar de top van de hiërarchie in USB-geheugen-2.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Bereid twee USB-geheugens voor. Als u slechts één USB-geheugen kunt voorbereiden, kopieer dan het 1e bestand en werk de firmware bij. En herhaal deze procedure vervolgens voor het 2e bestand. Als u 2 bestanden kopieert in één USB-geheugen, kan dit een fout veroorzaken en kan het updaten mislukken.


Als de foutmelding verschijnt, verwijder dan de bestanden „13_dab_cayman1_16.bin" en „13_dab_cayman2_11_0_2.bin" van het USB-geheugen-1 en update vervolgens de firmware.




- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Druk op [].

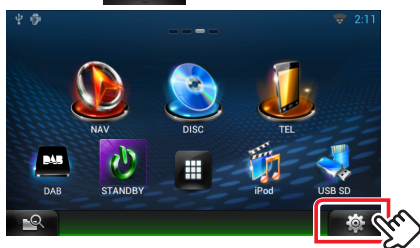

2. Druk op [SETUP] om het instelmenu weer te geven.





3. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.




4. Controleer de versie.



Het programma bijwerken

1. Sluit het **USB-geheugen-1** aan.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Media File" (Geen mediabestand) wordt weergegeven, druk tweemaal op de toets <HOME>. Raak [] aan in het bronselectiescherm. Druk op [STANDBY].
3. Druk op [].
4. Druk op [SETUP (Inst)] om het instelmenu weer te geven.
5. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.
6. Druk op [Update] (Bijwerken) om het updaten te starten. (USB-geheugen-1: Dit duurt ongeveer 2 minuten, USB-geheugen-2: Dit duurt ongeveer 10 minuten)

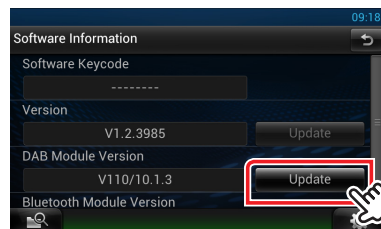

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

7. Nadat het scherm "Update Completed" (Bijwerken voltooid) is weergegeven, verwijdert u de USB-opslag en start u het apparaat opnieuw.
8. Houd even ingedrukt <HOME> om de stroom uit te schakelen.
9. Druk op <HOME>.
10. Sluit het **USB-geheugen-2** aan en herhaal stap 2 t/m 8.
11. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen. Wanneer „V121/11.0.2" wordt weergegeven, is de firmwareversie succesvol geüpdatet.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.