

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DNX996XR	Версия 1.8.0009.3700 или более ранняя → 1.9.0009.3700
DNX9190DABS (Европа)	Версия 1.8.0009.3800 или более ранняя → 1.9.0009.3800
DNX9190DABS (Океания), DNX9190S, DNX9190SM	Версия 1.8.0009.3900 или более ранняя → 1.9.0009.3900
DNX7190DABS, DNX5190DABS, DNX576S, DNR476S, DNR4190DABS, DNX419DABS, DNR3190BTS	Версия 1.8.0009.4000 или более ранняя → 1.9.0009.4000
DNX696S	Версия 1.8.0009.4100 или более ранняя → 1.9.0009.4100
DNR876S	Версия 1.8.0009.4600 или более ранняя → 1.9.0009.4600



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 6 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

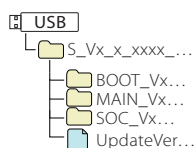


- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Нажмите кнопку <MENU>.

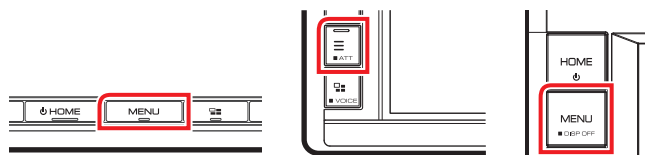


2. Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).



3. ① Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- ② Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).


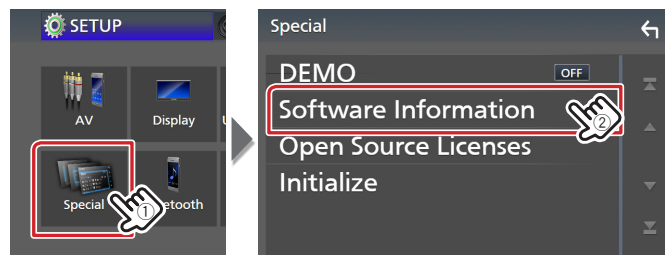


4. Проверьте версию.

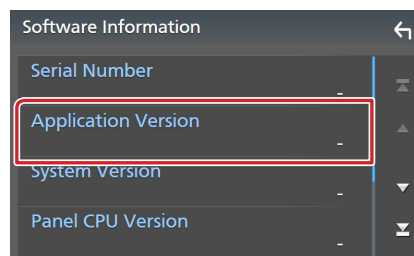

Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB.
Появляется сообщение для подтверждения.
2. Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 6 минут.)

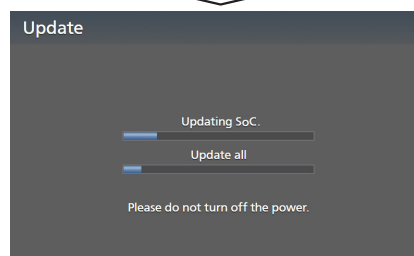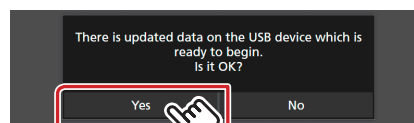

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

3. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
4. Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
5. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “1.9.0009.хх00”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.