

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DMX820WXS (Зоны покрытия: Латинская Америка)	MCU: R_20220111 или более ранняя → APP: 220608-v1.2.***** MCU: R 20220530_1NB---- или R 20220525_1N----
DMX820WXS (Зоны покрытия: Азия, Океания)	MCU: M_20220111 или более ранняя → APP: 220608-v1.2.***** MCU: M 20220530_1NB---- или M 20220525_1N----



- Смотрите "Проверка версии прошивки" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 5 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

- Загрузите обновления с веб-сайта.
- Распакуйте загруженный файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



Осторожно!

- Для обновления используйте запоминающее устройство USB с техническими характеристиками, указанными ниже. Обновление невозможно на запоминающих устройствах USB с другими техническими характеристиками.
Стандарт USB: USB 2.0
Емкость: от 8 ГБ до 32 ГБ
Файловая система: FAT 32




- Не копируйте обновление на устройство, содержащее аудиофайлы. Настоятельно рекомендуется использовать пустой USB-накопитель.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии прошивки


- Нажмите кнопку <MENU>.




- Коснитесь кнопки [SETUP].



- Коснитесь [Special].
- Коснитесь [Software Information].

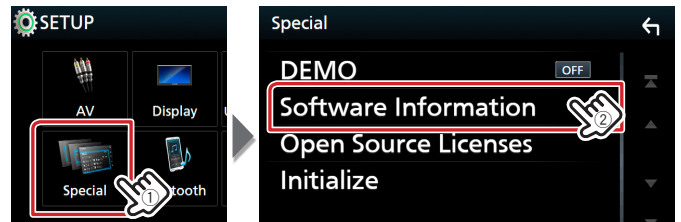


- Проверьте версию.

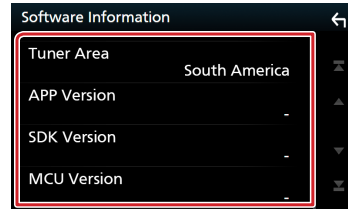



Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB. Появится подтверждающее сообщение.

- Коснитесь [Yes]

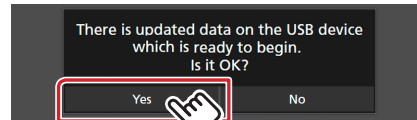

- Коснитесь [ARM Update], чтобы начать обновление. (это займет около 2 минут).



Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не извлекайте USB-накопитель и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Перезагрузите систему.
- Извлеките USB-накопитель.
- Коснитесь [Finish]



- Коснитесь [Agree]
- Снова подключите USB-накопитель. Появится подтверждающее сообщение.
- Коснитесь [Yes]
- Коснитесь [MCU Update], чтобы начать обновление. (это займет около 3 минут).



- Подождите, пока появится сообщение «MCU Update success!». »
- Перезагрузите систему. Извлеките USB-накопитель.
- Обратитесь к разделу "Проверка версии прошивки" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.