

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies	→ Bijgewerkte versies
DMX4707S, DMX47S	APP: 210204 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A of 210521_1B
	APP: 220121 MCU: 221207_1E of eerder	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 240525_1E
DMX5020S (Noord-Amerika)	APP: 230925 MCU: 230919_1E of eerder	→ APP: 230925-V1.6.* MCU: 240525_1E
DMX5020S (Latijns-Amerika)	APP: 210204 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 230601-V1.6.* MCU: 230719_1A of 230719_1B
	APP: 220121 of eerder MCU: 220121_1E	→ APP: 230601-V1.6.* MCU: 230710_1E
DMX5020S (Azië, Oceanië)	APP: 210204 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A of 210521_1B
	APP: 220121 of eerder MCU: 220121_1E	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 221207_1E
DMX5020BTS	APP: 210204 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A of 210521_1B
	APP: 220121 MCU: 221207_1E of eerder	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 240606_1E
DMX5020DABS	APP: 210206 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 220122-V1.6.* MCU: 210521_1A of 210521_1B
	APP: 220122 MCU: 221207_1E of eerder	→ APP: 220122-V1.6.* MCU: 240606_1E
DDX5707S, DDX57S	APP: 210122 of eerder MCU: 210521_1A of 210521_1B	→ APP: 220124-V1.6.* MCU: 210521_1A of 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1E of eerder	→ APP: 220124-V1.6.* MCU: 240525_1E
DDX5020S	APP: 230320 of eerder MCU: 230807_1* of eerder	→ APP: 240525-V1.6.* MCU: 230807_1*
	APP: 230320 of eerder MCU: 230919_1E of eerder	→ APP: 240525-V1.6.* MCU: 240525_1E



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloade bestand.
3. Kopieer het uitgedaakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



Voorzichtig

- **Om te updaten gebruikt u een USB-geheugenapparaat met de specificaties die hieronder worden weergegeven. Updaten via USB-geheugenapparaten die andere specificaties hebben is niet mogelijk. USB-standaard: USB 2.0**
- **Capaciteit: 8 GB tot 32 GB**
- **Bestandensysteem: FAT 32**



- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.


- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Druk op de knop <MENU>.




2. Raak [] aan.
3. Raak [Special] aan.
4. Raak [Software Information] aan.
5. Controleer de versie.

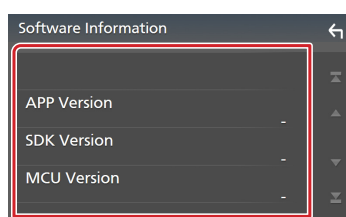


Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan. Het bevestigingsbericht verschijnt.
2. Raak [Yes] aan

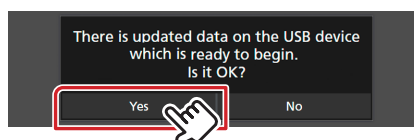

3. Raak [ARM Update] aan om het bijwerken te starten. (het duurt ongeveer 2 minuten.)

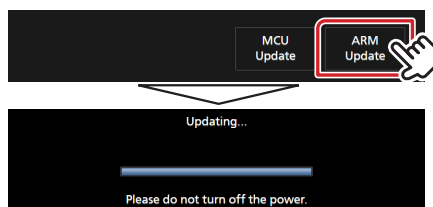

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Ontkoppel het USB-geheugen niet of schakel de stroom van het apparaat niet uit tijdens het updaten.

4. Systeemherstart.
5. Verwijder het USB-geheugen. Sluit het USB-geheugen weer aan. Het bevestigingsbericht verschijnt.
6. Raak [Yes] aan
7. Raak [MCU Update] aan om het bijwerken te starten. (het duurt ongeveer 3 minuten.)



8. Zodra het "MCU Update success!-" scherm wordt weergegeven.
9. Systeemherstart. Verwijder het USB-geheugen.
10. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.