

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas	→ Versões actualizadas
DMX4707S, DMX47S	APP: 210204 ou anterior MCU: 210521_1A ou 210521_1B	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A ou 210521_1B
DMX5020S (América do Norte)	APP: 220121 MCU: 221207_1E ou anterior	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 240525_1E
DMX5020S (América Latina)	APP: 230925 MCU: 230919_1E ou anterior	→ APP: 230925-V1.6.* MCU: 240525_1E
DMX5020S (Ásia, Oceânia)	APP: 210204 ou anterior MCU: 210521_1A ou 210521_1B	→ APP: 230601-V1.6.* MCU: 230719_1A ou 230719_1B
DMX5020BTs	APP: 220121 ou anterior MCU: 220121_1E	→ APP: 230601-V1.6.* MCU: 230710_1E
DMX5020DABS	APP: 210204 ou anterior MCU: 210521_1A ou 210521_1B	→ APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A ou 210521_1B
DDX5707S, DDX57S	APP: 220122 MCU: 221207_1E ou anterior	→ APP: 220122-V1.6.* MCU: 240606_1E
DDX5020S	APP: 210206 ou anterior MCU: 210521_1A ou 210521_1B	→ APP: 220122-V1.6.* MCU: 210521_1A ou 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1E ou anterior	→ APP: 220124-V1.6.* MCU: 240606_1E
	APP: 220124 MCU: 220127_1E ou anterior	→ APP: 220124-V1.6.* MCU: 240525_1E
	APP: 230320 ou anterior MCU: 230807_1* ou anterior	→ APP: 240525-V1.6.* MCU: 230807_1*
	APP: 230320 ou anterior MCU: 230919_1E ou anterior	→ APP: 240525-V1.6.* MCU: 240525_1E



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a versão do firmware".


## Fluxo de trabalho

- Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Actualize o firmware. (**Demora cerca de 5 minutos.**)
- Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira as Atualizações do site da Internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

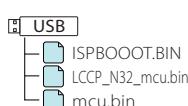

## Atenção

- Para actualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A actualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.

Padrão USB: USB 2.0

Capacidade: 8 GB a 32 GB

Sistema de ficheiros: FAT 32



- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendado um dispositivo de memória USB vazio.


- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

## Verificar a versão do firmware

- Pressione o botão <MENU>.



- Toque em [ ].

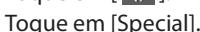

- Toque em [Software Information].


- Verifique a versão.




## Actualizar o programa

Ligue o dispositivo de memória USB.  
Aparece a mensagem de confirmação.

- Toque em [Yes]

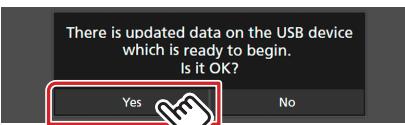

- Toque em [ARM Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 2 minutos.)

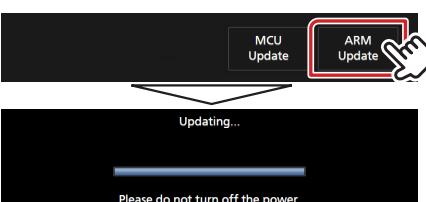

**Cuidado:** O ecrã pode ficar em branco durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem Desligue a alimentação da unidade durante o Procedimento de Actualização.

- Reinicialização do Sistema.

- Retire o dispositivo de memória USB. Mais uma vez, conecte o dispositivo de memória USB.

Aparece a mensagem de confirmação.

- Toque em [Yes]

- Toque em [MCU Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 3 minutos.)



- Assim que o ecrã "MCU update success!" for exibido.

- Reinicialização do Sistema. Retire o dispositivo de memória USB.

- Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificar a versão do firmware".

## Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.