

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2024

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2024.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2024 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée	→ Version actualisée
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5710S, DMX50S, DMX500S	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523DABS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523S, DMX723WS, DMX823WX5, DMX80AXS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX5523S, DMX5523SD	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou antérieure MCU: V2.4.1.1107 ou antérieure	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (**Cette opération prend environ 7 minutes.**)

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour depuis le site Web.
2. Décompresser le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



Attention

- Pour les mises à jour, utilisez une clé USB avec les spécifications indiquées ci-dessous. La mise à jour n'est pas possible sur les clés USB ayant d'autres spécifications.
Norme USB : USB 2.0
Capacité : 8 Go à 32 Go
Système de fichiers : FAT 32



- Ne copiez pas les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Il est fortement recommandé d'utiliser une clé USB vierge.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur le bouton <MENU>.



2. Touchez [].

3. Touchez [Special].

4. Touchez [Software Information].

5. Vérifiez la version.



Mise à jour du programme

1. Connectez la clé USB.

Le message de confirmation s'affiche.

2. Touchez [Yes]



3. Touchez [ARM Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 4 minutes.)



Précaution: Il se peut que l'écran reste vide pendant quelques secondes.


Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

4. Redémarrage du système.

5. Retirez la clé USB. Connectez de nouveau la clé USB.
Le message de confirmation s'affiche.

6. Touchez [Yes]

7. Touchez [MCU Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 3 minutes.)

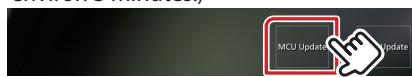

8. Lorsque l'écran « MCU Update success! » s'affiche.

9. Redémarrage du système. Retirez la clé USB.

10. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.