

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas	→ Versões actualizadas
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023S	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 250826-V1.2.2.7.17228 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250917-V1.2.3.3.18084 MCU: V2.5.1.0912
DMX5710S, DMX50S, DMX500S	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523DABS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX6523S, DMX723WS, DMX823WXS, DMX80AXS	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912
DMX5523S, DMX5523SD	APP: 250319-V1.2.3.1.16924 ou anterior MCU: V2.4.1.1107 ou anterior	→ APP: 250915-V1.2.3.8.18059 MCU: V2.5.1.0912



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a versão do firmware".

## Fluxo de trabalho

- Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Actualize o firmware. **(Demora cerca de 7 minutos.)**
- Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira as Actualizações do site da Internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



## Atenção

- Para actualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A actualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.

Padrão USB: USB 2.0

Capacidade: 8 GB a 32 GB

Sistema de ficheiros: FAT 32




- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendado um dispositivo de memória USB vazio.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

## Verificar a versão do firmware

- Pressione o botão <MENU>.



- Toque em [ ].
- Toque em [Special].
- Toque em [Software Information].
- Verifique a versão.

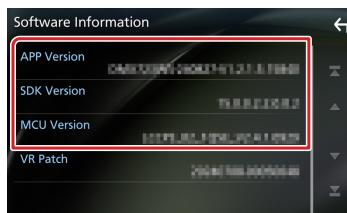

## Actualizar o programa

Ligue o dispositivo de memória USB.  
Aparece a mensagem de confirmação.

- Toque em [Yes]



- Toque em [ARM Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 4 minutos.)



**Cuidado:** O ecrã pode ficar em branco durante alguns segundos.  
Não retire o dispositivo de memória USB nem Desligue a alimentação da unidade durante o Procedimento de Atualização.

- Reinicialização do Sistema.

- Retire o dispositivo de memória USB. Mais uma vez, conecte o dispositivo de memória USB.  
Aparece a mensagem de confirmação.

- Toque em [Yes]

- Toque em [MCU Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 3 minutos.)



- Assim que o ecrã "MCU update success!" for exibido.
- Reinicialização do Sistema. Retire o dispositivo de memória USB.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificar a versão do firmware".

## Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.