

إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

```

graph TD
    A[تحقيق من إصدار البرنامج الثابت وتوصيل طراز الهاتف الخلوي للتأكد من أنه يلزم تحديث برامج ثانية أم لا.] --> B[قم بتنزيل ملف تجديد البرنامج الثابت وأداة التجديد. ثم قم بتنبيه أداة التجديد.]
    B --> C[ابدأ تشغيل رابيو أسطوانة CD لديك لإجراء عملية التجديد.]
    C --> D[قم بتشغيل أداة التجديد ثم انقل ملف التجديد.]
    D --> E[تحقق من أنه قد تم تجديد البرنامج الثابت.]

```

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

- ١ اختر ووضع الاستعداد
اضغط على الزر [SRC].

٢ اختر شاشة "STANDBY".

٣ قم بالدخول إلى وضع القائمة
٤-١: اضغط على الزر [MENU] لمدة لا تقل عن ثانية واحدة.
٤-٢: اضغط على الزر [MENU].
٤-٣: اضغط على الزر [FNC]. قم بتشغيل مقبض التحكم لاختيار "MENU". ثم اضغط على مقبض التحكم.
٤-٤: يتم عرض "MENU".

٥ اختر وضع اختيار جهاز البلوتوث
ادفع مقبض التحكم لأعلى أو الأسفل.
اختر شاشة "PHONE SEL" / "PHN-SEL".

٦ قم بالدخول في وضع اختيار جهاز البلوتوث المختار
اضغط على مقبض التحكم لمدة لا تقل عن ثانية واحدة.

٧ اختيار البرنامج الثابت للطراز KCA-BT200
ادفع مقبض التحكم لأعلى أو الأسفل.
اختر شاشة "BT200 FW ***".

٨ اخرج من وضع اختيار جهاز البلوتوث
٨-١: اضغط على الزر [MENU].
٨-٢: اضغط على الزر [FNC].

الخطوة ١: ما قبل بدء التشغيل

- **تحتاج إلى العناصر التالية:**
- كمبيوتر شخصي مزود بملائمة بلوتوث أو محول ملحق USB لبلوتوث.
- أداة تحدث "أداة Parrot لتحديث البرامج" (قابلة للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركه Kenwood).
- ملف تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث (قابل للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركه Kenwood).
- ملاحظة: من الممكن أن المحول الملحق للبلوتوث جهاز USB للبلوتوث مستخدم لحملة الأغراض وليس بالضرورة أن يكون ذات علامة تجارية معينة.

- ١ تفزييل "أداة Parrot لتحديث البرامج" يرجى نسخ الرابط التالي ولصقه:
<http://www.konweed.com/bt/support/groupE/pg.html>

[► Download]

يمكن تنزيل "معالج Parrot لتنزيل البرامج".
اخت [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.



النحوية الخاصة بالنظام:

تحتطلب أداة Parrot لتحديث البرنامج تشغيل 2 Windows XP Service Package

- ٤ تنزيل ملف تحدث البرنامج الثابت للبلوتوث
اختر [Save] لحفظه على سطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي.
▶ [Download](#)

تدابير وقائية

- تختلف ملفات التحديث حسب الطراز ارجع إلى «راديو أسطوانة CD الموصى» الموجودة في «الطرز المطلوبة» للطرز التي يلزم تحميلها.
 - تأكد من إيقاف المركبة في مكان انتظار آمن قبل إجراء التحديث. احرص على أن يكون المحرك قيد التشغيل لتلقي نفاد شحن البطارية.
 - لا تقوم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو أسطوانة CD أثناء التحديث. يتذرع إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو أسطوانة CD غير قابل للاستخدام.

ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنه سبقتم مسح الإعدادات الموجودة على راديو أسطوانة CD لديك أيضاً حتى يستكمل التحديث. كإعدادات "الهاتف المزدوجة" أو "إعدادات المستخدم" أو "علامات الصوت".

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بترقية البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 كي تتطابق مع هانفك الخلوي.
 - إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد تصيب وحدة تقنية البلوتوث طراز KCA-BT200 غير قابلة للاستخدام بعد ذلك.
 - تأكيد من فراغ الإجراءات والتدابير الوقائية التالية بعنابة قبل إجراء تحديث البرنامج الثابت.

التحقق من البرنامج الثابت للهاتف الخلوي

- نأكذب من أن توصيل طراز الهاتف الخلوي يرد في [اقامة طراز هاتفي خلوي مدعمون].
في حالة تمكنتك من استخدام هاتفك الخلوي بلا مشكلات في الوقت الحالي، فلست
بحاجة إلى تحديث البرنامج الثابت.

الطرز المطلوبة

- يمكن استخدام برنامج التحديث هذا لتحديث البرنامج الثابت للطرز التالية.
KCA-BT200
راديو اسطوانة CD الموصى

المجموعة

DNX210EX, DPX-MP2090U, DPX-MP2100, DPX-MP3110, DPX-MP3110S, DPX-MP4110,
DPX-MP4110S, DPX-MP5100U, DPX-MP5110U, DPX-MP7090U, DPX302, DPX501,
DPX501U, DPX502, DPX502U, DPX502UY, DPX701, DPX701U, KDC-MP2035, KDC-
MP235, KDC-MP238, KDC-MP3035, KDC-MP335, KDC-MP338, KDC-MP4036AX, KDC-
MP4039, KDC-MP408U, KDC-MP438U, KDC-MP439, KDC-MP5033U, KDC-MP5039U,
KDC-MP532U, KDC-MP539U, KDC-MP6036, KDC-MP632U, KDC-MP7090U,
KDC-MP832U, KDC-W3537, KDC-W3537A, KDC-W3537AY, KDC-W3537G, KDC-
W3537GY, KDC-W3541A, KDC-W3541AY, KDC-W3541G, KDC-W3541GY, KDC-W4037
, KDC-W4037Y, KDC-W4041A, KDC-W4041G, KDC-W4041W, KDC-W4141AY, KDC-
W4141GY, KDC-W4141WY, KDC-W5041UA, KDC-W5041UG, KDC-W5137, KDC-W5137Y
, KDC-W5141U, KDC-W5141UAY, KDC-W5141UGY, KDC-W5534U, KDC-W5541U, KDC-
W5641UY, KDC-W6534U, KDC-W7534U, KDC-W7534UY, KDC-X492, KDC-X590, KDC-
X7533U, KDC-X890, KDC-X9533U, KDV-412, KDV-5234, KDV-MP6333, KDV-MP6433

المجموعة E

KDC-MP4036U, KDC-MP435U, KDC-MP436U, KDC-MP5036U, KDC-MP535U, KDC-W4537U, KDC-W4537UA, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UG, KDC-W4537UGY, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-X491, KDC-X591

المنهج وعنة

KDC-MP635, KDC-MP735U, KDC-W7037, KDC-W7037Y, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X7006, KDC-X7006U, KDC-X791, KDC-X8006U, KDC-X891, KDC-X9006U, KDC-X991

إجراءات تحديث البرنامج الثابت لوحدة تقنية البلوتوث

٤. انتظر لمدة تزيد عن ٩٠ ثانية.
٥. تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "1234". لذا قم بتحديث رمز PIN مرة أخرى في "PIN EDIT" / "Code Edit" في القائمة.

المخطوطة: التتحقق من إصدار البرنامج الثابت للبلوتوث


تحقق من أنه قد تم تحدث إصدار البرنامج الثابت في وحدة Kenwood بنجاح.
راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> في الصفحة ١.

تتضمن وحدة Kenwood لديك الآن إصدار البرنامج الثابت المطلوب.

إرشادات إصلاح الأعطال


أخطاء التوصيل

إذا لم يتم توصيل قابس ملحق محول البلوتوث.
فسيتم عرض الشاشة التي على اليسار.
تأكد من أنه تم توصيل قابس ملحق المحول
وأنه يعمل بشكل سليم.

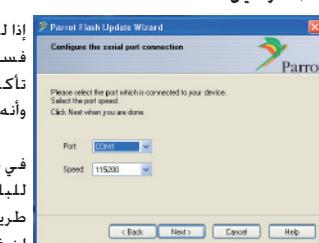

في حالة اختبار "الوصلة التسلسلي الظاهري
للبلوتوث" عن غير قصد. في القسم "اختبار
طريقة التحديث". فسيتم عرض هذه الشاشة.
اضغط على الزر (Back).
(راجع <اختبار طريقة التحديث> الوارد في
الصفحة رقم ٢).

خطأ في مفتاح المرور (PIN)

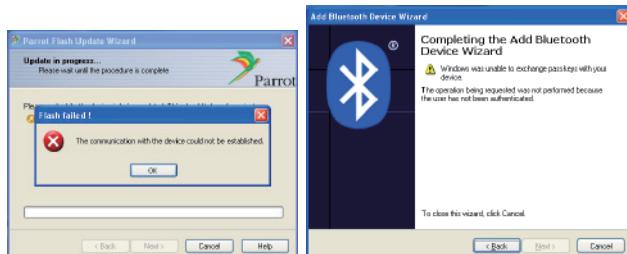

في حالة إدخال مفتاح مرور (PIN) خاطئ أو الانتظار لفترة طويلة قبل إدخاله. يتم عرض خطأ في الاتصال.

اضغط على الزر (OK) الموجود على "رسالة الخطأ". ثم اضغط على الأزرار (Back). فلن تتمكن من التوصيل على "إضافة معالج جهاز بلوتوث" ثم على الشاشة "معالج Parrot" لتحديث "Flash". وهكذا كرر الإجراءات ذاتها. (انظر الموضوع <إدخال مفتاح المرور (PIN)> الوارد في صفحة ٣).

خطأ في توصيل البلوتوث

إذا كان لديك بالفعل أجهزة مترنة بمنفذ صوتيات Kenwood. فلن تتمكن من التوصيل عبر البلوتوث من الكمبيوتر الشخصي.

يرجى إلغاء أحد الأجهزة من قائمة أجهزة البلوتوث المزدوجة الموجودة على وحدة Kenwood.

فشل توصيل الهاتف

إذا لم تتمكن من توصيل هاتفك بمنفذ Kenwood بعد تحدث البرنامج الثابت. فقم بإلغاء وحدة Kenwood الموجودة في قائمة هائف البلوتوث ثم أجر عملية المزدوجة مرة أخرى. (راجع دليل التشغيل الخاص بالجهة المصنعة للهاتف الخلوي).

٥. إنشاء توصيل البلوتوث
- بعد اختيار الزر [Next] سيتم عرض الشاشة الموضحة على اليسار.

انقر فوق الرسالة المنبثقة التي يتم عرضها
أسفل يمين شاشة الكمبيوتر الشخصي.
تأكد من التقرير فوق جزء الرسالة. لا تغلقها.



سيتم عرض شاشة المطالبة تلقائياً على

الكمبيوتر الشخصي لإدخال مفتاح المرور
ملاحظة: إذا هو ذانه الذي استخدمته

في مزاجة هاتفك الخلوي مع راديو

أسطوانة CD لديك. في حالة عدم إنشاء

شخصي، يمكنك استخدام الأفتراضي.

الإعداد الأفتراضي = "0000" أو "1234".

ملاحظة: إذا حدث خطأ بعد إدخال PIN.


فتحقق منه في "تحرير PIN" / "تحرير PIN" في القائمة.

ملاحظة: راجع إرشادات إصلاح الأعطال.


ملاحظة: ستستغرق عملية التحديث هذه فترة تتراوح بين ٢ - ٣ دقائق.
تجنب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة خلال إجراء التحديث.



٧ تحدث تاذفة التقدم

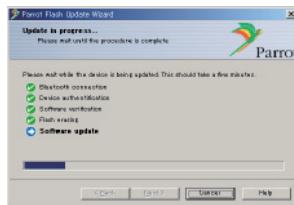

٨ نوافذ نجاح تحدثFinish [Finish] لإنفصال معالج Parrot لتحديث البرامج.

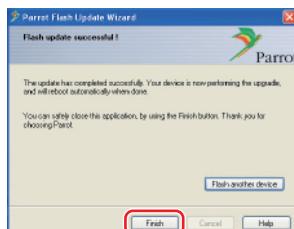

ملاحظة: قد تستغرق عملية التحديث على وحدة Kenwood لديك بعض دقائق إلى أن تكتمل حتى بعد إنهائك لعملية تحدث.

- ٩ الخروج من وضع تحدث البرنامج الثابت للبلوتوث لراديو أسطوانة CD
بتم عرض "NO ENTRY" (لا توجد إدخالات). (تنسغه هذه العملية حوالي ٣ ثانية).
 وبعد ذلك. يتم عرض "COMPLETE" / "Completed" ("مكتمل" / "اكتمال") ثم تغير إلى
"FW BT200...". (تنسغه هذه العملية حوالي ٧ ثانية).
١-E/٢-E: اضغط على الزر [MENU].
٣-E: اضغط على الزر [FNC].

تحذير: تم تغيير رمز PIN إلى "0000". لذا قم بتحديث رمز PIN مرة أخرى في "PIN" / "Code Edit" في القائمة.

إذا ظلت رسالة "NO ENTRY" (لا توجد إدخالات) معروضة حتى بعد مرور ٤ دقائق. فالرجاء تنفيذ الخطوات التالية.

١. قم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل.
 ٢. انتظر لمدة تزيد عن ٢٠ ثانية.
 ٣. قم بتشغيل مفتاح التشغيل.
- وبعد ذلك. سيتم عرض "HF DISCONC" (فصل HF) لفترة وجيزة وسيتم عرض "STANDBY" (استعداد)