Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2009

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2009.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2009 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* Функция DivX доступна только в моделях, предназначенных для азиатского рынка

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 3.1.0 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 3.1.0 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. 3.2.0".

Создание диска обновления программы

1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Запишите разархивированный файл на дисковый носитель.

Проверка версии программы

1. Нажмите значок [Setup], чтобы отобразить на экране Меню настройки.

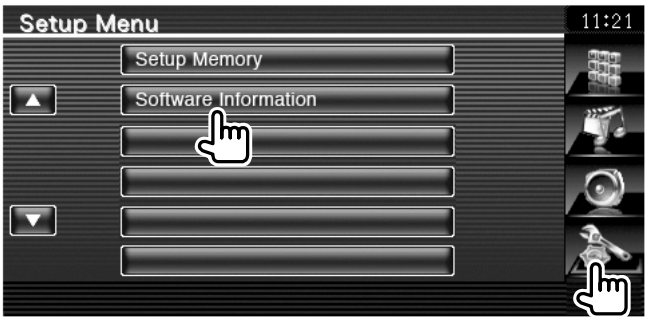

2. Нажмите [Software Information], и на дисплее появится экран Программной информации.

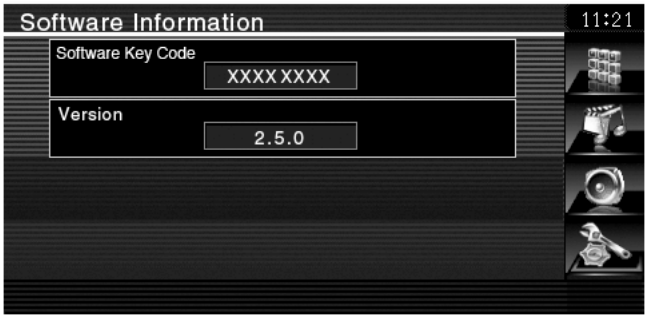

3. Проверьте версию.

Обновление программы

1. Вставьте диск обновления программы в дисковод.
2. Обновление запускается автоматически.
3. После завершения обновления происходит автоматическая выгрузка диска.

   Процесс обновления занимает около 5 минут. Если через 5 минут на дисплее не исчезнет сообщение "Reading", снова скачайте программу обновления и повторите описанные процедуры.

Меры предосторожности

- Для записи программы обновления рекомендуется использовать диски CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Невозможно выполнить обновление с помощью USB-устройств.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.