

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2017

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2017 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2017 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Modellgruppe	Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
A	DDX6170BT, DDX6170, DDX7051BT, DDX751WBTL	Ver 0.0.132 oder früher → 0.0.133	mm16107.krm (41,60 MB)
	DDX774BH	Ver 0.0.137 oder früher → 0.0.138	mm16107.krm (41,60 MB)
B	DDX794	Ver 0.0.137 oder früher → 0.0.138	mm16097.krm (41,60 MB)
C	DDX7017BT, DDX7017BTM, DDX717WBT, DDX717WBTM	Ver 0.0.117 oder früher → 0.0.118	mm16047.krm (41,60 MB)



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.

Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)** Setzen Sie das Gerät zurück.

Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.





- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Drücken Sie [SETUP] auf dem HOME-Bildschirm.

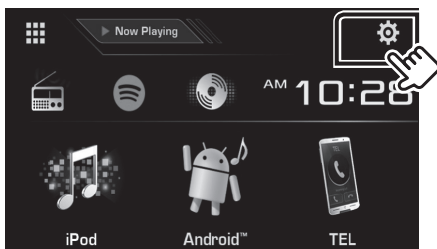

2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

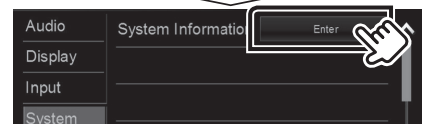

3. Überprüfen Sie die Version.




Programm-Update

1. Drücken Sie [SETUP] auf dem HOME-Bildschirm.

2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

3. Drücken Sie auf [Update] (Aktualisierung).

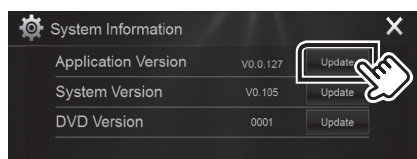

4. Schließen Sie den USB-Speicher an, um die Aktualisierung zu beginnen. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)**

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

5. Sobald der Bildschirm "Update completed." (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speicher entfernen.
6. Setzen Sie das Gerät zurück.
7. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".



- **Wenn „No File“ angezeigt wird:**

– Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.